

جمهوری اسلامی ایران

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

ضوابط و معیارهای فنی انتخاب آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن

نمره شماره ۵۸۰

وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاونت امور معدن و صنایع معدنی

معاونت نظارت راهبردی
امور نظام فنی

<http://www.mim.gov.ir>

Nezamfanni.ir





omoorepeyman.ir



بسمه تعالیٰ

ریاست جمهوری

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

شماره:	۱۰۰/۹۸۲۸۱	بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران
تاریخ:	۱۳۹۱/۱۱/۲۳	
موضوع: ضوابط و معیارهای فنی انتخاب آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن		

به استناد ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و ماده (۶) آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی - مصوب سال ۱۳۵۲ و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۸۰/۴۲۳۳۹ ت/۱۳۴۹۷-۱۳۸۵/۴/۲۰ هیأت محترم وزیران)، به پیوست نشریه شماره ۵۸۰

امور نظام فنی، با عنوان «ضوابط و معیارهای فنی انتخاب آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن» از نوع گروه سوم ابلاغ می‌شود.

رعایت مفاد این ضابطه برای دستگاه‌های اجرایی، مشاوران، پیمانکاران و سایر عوامل ذی‌نفع نظام فنی و اجرایی، در صورت نداشتن ضوابط معتبر بهتر، از تاریخ ۱۳۹۲/۲/۱ اجباری است.

سید مرتضی مرادی



omoorepeyman.ir

اصلاح مدارک فنی

خواننده گرامی:

امور نظام فنی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، با استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت به تهیه این نشریه نموده و آن را برای استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تلاش فراوان، این اثر مصون از ایرادهایی نظیر غلطهای مفهومی، فنی، ابهام، ابهام و اشکالات موضوعی نیست.

از این‌رو، از شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ایجاد و اشکال فنی مراتب را به صورت زیر گزارش فرمایید:

- ۱- شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید.
- ۲- ایجاد مورد نظر را به صورت خلاصه بیان دارید.
- ۳- در صورت امکان متن اصلاح شده را برای جایگزینی ارسال نمایید.
- ۴- نشانی خود را برای تماس احتمالی ذکر فرمایید.

کارشناسان این امور نظرهای دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت.

پیش‌آپیش از همکاری و دقت نظر جنابعالی قدردانی می‌شود.

نشانی برای مکاتبه: تهران، میدان بهارستان، خیابان صفی علیشاه، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، امور نظام فنی، مرکز تلفن ۳۳۲۷۱
Email: info@nezamfanni.ir **web:** http://nezamfanni.ir





omoorepeyman.ir

بسمه تعالی

پیشگفتار

نظام فنی و اجرایی کشور (مصطفی شماره ۱۳۸۵/۴/۲۰ ت ۳۳۴۹۷ ه مورخ ۱۴۲۳۹۶ هیات وزیران) به کارگیری معیارها، استانداردها و ضوابط فنی در مراحل تهیه و اجرای طرح و نیز توجه لازم به هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری در قیمت تمام شده طرح‌ها را مورد تأکید جدی قرار داده است و این امور به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و نظام فنی اجرایی کشور وظیفه تهیه و تدوین ضوابط و معیارهای فنی طرح‌های توسعه‌ای کشور را به عهده دارد. کاربرد آسیاهای بزرگ خودشکن و نیمه‌خودشکن در واحدهای کانه‌آرایی و فرآوری کشور به دلیل مزایای فراوان عملیاتی و اقتصادی این نوع تجهیزات رو به افزایش است. تهیه و تدوین معیارهای فنی انتخاب این گروه از آسیاهای از جمله برنامه‌های اساسی و راهبردی در توسعه صنعت و اقتصاد معدنی کشور به شمار می‌آید. نکته قابل توجه آن است که در ارایه اطلاعات مورد نیاز برای انتخاب آسیاهای خودشکن و نیمه‌خودشکن، مسایل و جنبه‌های مربوط به بررسی و تعیین پارامترهای مختلف عملیاتی و طراحی تا حد لزوم مطرح شده است.

این نشریه با عنوان «ضوابط و معیارهای فنی انتخاب آسیاهای خودشکن و نیمه‌خودشکن» به ارایه مفاهیم اساسی در خصوص آسیاهای خودشکن و نیمه‌خودشکن پرداخته است و مشخصات نمونه و بار خردکننده را به طور جداگانه مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است. مزایا و معایب استفاده از این آسیاهای اساسی، معیارها و پارامترهای انتخاب آنها، آزمایش‌های استاندارد برای ارزیابی قابلیت خردایش کانسنسگ به وسیله آسیاهای خودشکن و نیمه‌خودشکن و مدارهای این نوع آسیاهای از جمله موارد دیگری است که در این نشریه به آن‌ها پرداخته شده است.

با همه‌ی تلاش انجام شده قطعاً هنوز کاستی‌هایی در متن موجود است که إن شاء الله... کاربرد عملی و در سطح وسیع این نشریه توسط مهندسان موجبات شناسایی و برطرف نمودن آن‌ها را فراهم خواهد نمود.

در پایان، از تلاش و جدیت جناب آقای مهندس غلامحسین حمزه مصطفوی و کارشناسان امور نظام فنی همچنین جناب آقای مهندس وجیه... جعفری مجری محترم طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی بخش معدن کشور در وزارت صنایع و معادن، کارشناسان دفتر نظارت و بهره‌برداری معادن و متخصصان همکار در امر تهیه و نهایی نمودن این نشریه، تشکر و قدردانی می‌نماید. امید است شاهد توفيق روزافزون همه‌ی این بزرگواران در خدمت به مردم شریف ایران اسلامی باشیم.

معاون نظارت راهبردی

۱۳۹۱ بهمن



مجری طرح

معاون امور معدن و صنایع معدنی - وزارت صنایع و معدن

آقای وجیه‌ا... جعفری

اعضای شورای عالی به ترتیب حروف الفبا

کارشناس ارشد مهندسی صنایع	معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری	خانم فرزانه آقار مضانعلی
کارشناس مهندسی معدن	سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور	آقای بهروز بربنا
کارشناس مهندسی معدن	وزارت صنایع و معدن	آقای وجیه‌ا... جعفری
کارشناس ارشد زمین‌شناسی	معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری	آقای عبدالعلی حقیقی
کارشناس ارشد زمین‌شناسی	وزارت صنایع و معدن	آقای عبدالرسول زارعی
کارشناس ارشد مهندسی معدن	سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور	آقای ناصر عابدیان
کارشناس ارشد مهندسی معدن	دانشگاه صنعتی امیرکبیر	آقای حسن مدنی
کارشناس ارشد مهندسی معدن	سازمان نظام مهندسی معدن	آقای هرمز ناصرنیا

اعضای کارگروه فرآوری به ترتیب حروف الفبا

کارشناس ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی	سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور	آقای احمد امینی
کارشناس ارشد زمین‌شناسی	معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری	آقای عبدالعلی حقیقی
دکترای مهندسی متالورژی	دانشگاه علم و صنعت	آقای علیرضا ذاکری
دکترای مهندسی فرآوری مواد معدنی	دانشگاه صنعتی امیرکبیر	آقای بهرام رضایی
دکترای مهندسی متالورژی	دانشگاه تهران	سرکار خانم فرشته رشچی

اعضای کارگروه تنظیم و تدوین به ترتیب حروف الفبا

دکترای مهندسی فرآوری مواد معدنی	دانشگاه صنعتی امیرکبیر	آقای مهدی ایران‌نژاد
کارشناس ارشد زمین‌شناسی	وزارت صنایع و معدن	آقای عبدالرسول زارعی
دکترای مهندسی مکانیک سنج	دانشگاه صنعتی امیرکبیر	آقای مصطفی شریف‌زاده
کارشناس ارشد مهندسی معدن	دانشگاه صنعتی امیرکبیر	آقای حسن مدنی
دکترای زمین‌شناسی اقتصادی	دانشگاه تربیت معلم	آقای بهزاد مهرابی

اعضای گروه هدایت و راهبری پروژه

رئیس گروه امور نظام فنی	خانم فرزانه آقار مضانعلی
کارشناس عمران امور نظام فنی	آقای علیرضا فلسفی
رئیس گروه ضوابط و معیارهای معاونت امور معدن و صنایع معدنی	آقای علیرضا غیاثوند



فهرست مطالب

صفحه

عنوان

فصل اول - کلیات

۱-۱- آشنایی ۱

۲-۱- تعاریف ۲

۳-۱- کاربرد آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن ۳

۴-۱- معیارهای طراحی آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن ۴

فصل دوم - تعیین مشخصات خوراک و بار خردکننده

۵-۱- مشخصات خوراک ۹

۶-۱- مشخصات بار خردکننده ۱۰

فصل سوم - مزایا و معایب استفاده از آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن

۷-۱- آشنایی ۱۳

۸-۱- معیارهای انتخاب آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن ۱۴

۹-۱- مدت زمان دوره ساخت و اجرا ۱۵

فصل چهارم - آزمایش‌های استاندارد، انواع مدارها و محاسبات

۱۰-۱- آزمایش‌های استاندارد آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن ۱۹

۱۱-۱- آزمایش‌های پیشاهنگ ۲۳

۱۲-۱- انواع مدارهای آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن ۲۶

۱۳-۱- محاسبات و ارزیابی آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن ۳۶

فصل پنجم - کنترل داده‌ها و آزمایش‌ها

۱۴-۱- آشنایی ۴۱

۱۵-۱- اطلاعات زمین‌شناسی ۴۱

۱۶-۱- اطلاعات کائی‌شناسی و تجزیه شیمیایی ۴۱

۱۷-۱- مشخصات فیزیکی کانسنس ۴۱

۱۸-۱- آزمایش‌های قابلیت خردایش و خودشکنی کانسنس ۴۱





omoorepeyman.ir

فصل ۱

کلیات





omoorepeyman.ir

۱-۱- آشنایی

تعاریف و مفاهیم پایه در زمینه آسیاهای خودشکن و نیمه‌خودشکن و کاربرد آن‌ها در فرآوری و اهداف استفاده از این فناوری در صنایع معدنی به شرح زیر ارایه می‌شود.

۱-۲- تعاریف**۱-۲-۱- خردایش^۱**

سنگ‌شکنی^۲ و یا آسیا کردن^۳ ماده معدنی بر اثر ضربه، سایش و یا فشارش که مورد اول معمولاً در شرایط خشک و برای ابعاد درشت کانسنسنگ و مورد دوم معمولاً در شرایط تر و برای ابعاد کوچک کانسنسنگ به کار می‌رود.

۱-۲-۲- خردایش اولیه^۴

اولین مرحله خرد کردن مواد معدنی که بسته به مورد ممکن است به وسیله سنگ‌شگن یا آسیا انجام گیرد.

۱-۲-۳- آسیای گردان^۵

آسیای خرد کننده یا پودر کننده‌ای که پوسته استوانه‌ای دارد و حول محور افقی دوران می‌کند. مواد و بار خرد کننده از یک طرف آسیا وارد می‌شود و محصول نیز از طرف دیگر (به صورت سرریز یا شبکه‌ای) تخلیه می‌شود. مکانیزم عمدۀ در خردایش مواد در این آسیاهای سایش^۶ است.

۱-۲-۴- آسیای خودشکن

آسیای خودشکن (اتوژن)^۷ به آسیای گردانی^۸ اطلاق می‌شود که بار خرد کننده^۹ آن را، خود مواد معدنی تشکیل می‌دهند.

۱-۲-۵- آسیای نیمه‌خودشکن

نوعی آسیا که در آن علاوه بر مواد معدنی از مقداری بار خرد کننده نیز برای خردایش استفاده می‌شود. بار خرد کننده در اغلب موارد گلوله‌های فولادی است.

1 - Comminution

2 - Crushing

3 - Grinding

4 - Primary comminution

5 - Tumbling Mill

6 - Attrition

7 - Autogenous Mill (AG mill)

8 - Tumbling Mill

9 - Grinding Media



۱-۲-۶- مدار خردایش^۱

در فرآوری مواد معدنی پس از مراحل سنگشکنی شامل مراحل اول، دوم و سوم عموماً از آسیاهای میله‌ای در مدار باز و آسیاهای گلوله‌ای در مدار بسته با یک وسیله طبقه‌بندی استفاده می‌شود. در صورت استفاده از آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن معمولاً مراحل سنگ شکنی دوم یا سوم و گاه مراحل طبقه‌بندی حذف می‌شود.

۱-۳- کاربرد آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن

از آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن در خردایش ماده معدنی که مستقیماً از معدن استخراج شده^۲ و یا محصول خردایش سنگشکن اولیه استفاده می‌شود. ابعاد خوراک معمولاً محدود به ابعاد قابل حمل، کانسنگ و ابعاد دهانه ورودی آسیا است و ابعاد محصول نیز تابع ابعاد مورد نیاز برای مرحله بعدی فرآوری است. اهداف عمده در استفاده از آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن در کاهش ابعاد ماده معدنی، انجام عملیات خردایش در سطح بهینه‌ای از بار کلی ماده معدنی و بار خردکننده برای حداکثر کردن تولید (tph)، حداقل کردن انرژی ویژه (KWh/t) و کاهش هزینه های عملیاتی (\$/t) است.

۱-۴- معیارهای طراحی آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن

مهم‌ترین معیارهای طراحی آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن به شرح زیر است:

الف- توان مورد نیاز آسیا و تغییرات آن تحت شرایط عملیاتی مختلف

ب- ابعاد آسیاهای مورد نیاز و نسبت قطر به طول آن برای تامین شرایط مطلوب خوراک‌دهی

پ- تعیین انرژی مصرفی ویژه (انرژی مصرف شده به ازای واحد وزن خوراک ورودی به آسیا)

معیارهای محاسبات طراحی به شرح زیراند:

الف- لزوم خردایش بخشی از مواد یا تمام آن قبل از خوراک‌دهی به آسیا

ب- تعیین نوع بار خردکننده

پ- ضریب انباشتگی (حجم بار خردکننده به حجم کل آسیا و حداکثر ابعاد بار خردکننده)

ت- حجم کلی بار آسیا

ث- فضاهای خالی بین پالپ، کانسنگ و بار خردکننده

ج- چگالی پالپ

ج- نوع طبقه‌بندی محصول خردایش

1 - Conventional Grinding Circuit
2 - Run-of-mine Ore



ح- توزیع ابعادی بار آسیا

خ- میزان بار در گردش

د- طراحی (آسترها)

ذ- مقدار سطح مشبک مورد نیاز در شبکه تخلیه

ر- نوع تخلیه کننده پالپ

موارد یاد شده بر اساس بررسی های فنی و مهندسی مطالعه می شود تا طراحی آسیا به بهترین نحو انجام گیرد.





omoorepeyman.ir

فصل ۲

تعیین مشخصات خوراک و بار خردکننده





omoorepeyman.ir

۱-۲- مشخصات خوراک

در آسیای خودشکن، خود کانسنگ فاکتور مهمی در انجام موفق عملیات خردایش به حساب می‌آید و مساله مهم وجود مستمر قطعات درشت و سخت سنگ به عنوان بار خردکننده است، در حالی که در آسیای نیمه خودشکن، که خردایش بر مبنای مقدار گالوله های فولادی استوار است، حضور یا نبود سنگ‌های طبیعی مقاوم و دارای قابلیت خردکنندگی در کانسنگ تاثیر زیادی بر کارایی عملیات دارد. بنابراین تعیین دانه‌بندی، وزن مخصوص و اندیس‌های خردایش محصول واحد سنگ‌شکنی برای تمام انواع تفکیک شده کانسنگ در ذخیره به عنوان حداقل شرایط ارزیابی خوراک آسیا در نظر گرفته می‌شود. سایر مشخصات نظیر درصد رطوبت، درجه هوازدگی، و اثرات ناشی از روش استخراج به علاوه ویژگی‌های خود سنگ‌شکن، تنظیمات آن، میزان سایش قطعات، آهنگ خردایش و نحوه خوراک‌دهی به سنگ‌شکن، همگی در تعیین مشخصات خوراک ورودی به آسیا نقش دارند. لذا تمام این جوانب باید در برنامه آماده‌سازی خوراک در نظر گرفته شوند. مشخصه‌های لازم برای خوراک آسیای خودشکن و نیمه‌خودشکن در جداول ۱-۲ ارایه شده است.

جدول ۱-۲- مشخصات خوراک آسیاهای خودشکن و نیمه‌خودشکن و روش تعیین آن

مشخصه	محدوده مقدار	توضیحات
حداکثر ابعاد ذرات جامد	متغیر، ۱۵ تا ۲۰ سانتی‌متر	به ابعاد خوراک گلوبه سنگ‌شکن اولیه یا تجهیزات استخراجی بستگی دارد. ظرفیت و دهانه ورودی آسیا نیز مهم است.
دانه‌بندی (d_{80})	بسیگی به منبع تامین خوراک آسیا دارد، به عنوان یک معیار می‌توان ۱۰ سانتی‌متر را در نظر گرفت.	درجه آزادی باید تزدیک به ابعاد ذرات کانی با ارزش باشد.
نسبت مواد دانه‌درشت به دانه‌ریز	مواد دانه‌درشت تقریباً یک‌چهارم حجم کل مواد ورودی به آسیا را شامل می‌شود. توصیه می‌شود برای آسیای خودشکن حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد ابعاد ذرات کانسنگ بیشتر از ۱۰ سانتی‌متر باشند.	نسبت مواد درشت تر به مواد ریزتر از ۲۵ (محدوده تقریبی میلی‌متر به عنوان محدوده ابعاد بحرانی شناخته می‌شود). برای کنترل این محدوده و حمل و نقل ضروری است.
سختی و مقاومت کانسنگ	نسبت مواد سخت به مواد نرم باید در محدوده معینی باشد. در صورت بالا بودن امکان تجمع بار مرده (بحرانی) یا فرسایش قطعات افزایش می‌یابد.	تعیین اندیس سایش و قابلیت خودشکنی در آزمایش‌های اولیه ضروری است.
وزن مخصوص ماده معدنی	هر چه بیشتر باشد بهتر است.	وزن مخصوص مواد دانه‌درشت نباید کمتر از وزن مخصوص مواد دانه‌ریز باشد.
عيار ماده معدنی	متغیر	تا حد امکان عیار کانی با ارزش بیشتر باشد
شكل و بافت ماده معدنی	بسیار متغیر	تاثیر زیادی بر قابلیت خردایش و در نتیجه ظرفیت آسیا دارد. باید در آزمون‌های اولیه مشخص شود.
درصد جامد پالپ	مانند سایر مدارهای آسیا بین ۶۰ تا ۷۰ درصد وزنی	بر ظرفیت آسیا تاثیر دارد.
چگالی پالپ	به نوع و مشخصات ماده معدنی بستگی دارد.	بر ظرفیت و میزان فرسایش در آسیا تاثیر دارد.

۲-۲- مشخصات بار خردکننده

آسیا خودشکن معمولاً با ظرفیت بالا محصول دانه ریزتری تولید می کند، ولی آسیا نیمه خودشکن بالاتر، محصول دانه درشتتری را تولید می کند. انتخاب ابعاد گلوله تا حد زیادی به درجه سختی کانسنگ و دانه بندی بستگی دارد. گلوله های کوچکتر برای کانسنگ نرمتر و ریزتر و گلوله های بزرگتر برای کانسنگ سخت تر و دانه درشت تر استفاده می شوند. در آسیا خودشکن مقدار و کیفیت شکست قطعاتی از کانسنگ که به عنوان بار خردکننده به کار می روند تعیین کننده ظرفیت آسیا است. این آسیاهای گاهی بیشترین ظرفیت خردایش را در مورد سنگ های سخت دارند، زیرا این سنگ ها حاوی مناسب ترین قطعات خردکننده کانسنگ هستند. در جدول ۲-۲ مشخصات بار خردکننده مناسب برای هر یک از انواع آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن ارایه شده است.

جدول ۲-۲- مشخصات بار خردکننده در آسیاهای (خودشکن و نیمه خودشکن)

مشخصه	توضیحات
حداکثر ابعاد و محدوده ابعادی	بار خردکننده آسیا خودشکن متغیر است و حداقل ابعاد به ظرفیت و دهانه ورودی آسیا، ابعاد سنگ شکن اولیه و تجهیزات استخراجی بستگی دارد. در آسیاهای نیمه خودشکن ابعاد گلوله های فولادی در سختی کانسنگ و دانه بندی ماده معدنی موثر است. برای قطعات درشت تر، گلوله های درشت تر مورد نیاز است و به طور کلی در حجمی معین تعداد گلوله های درشت از گلوله های کوچک کمتر است.
وزن یا نسبت بار خردکننده	سطح یا میزان بار خردکننده به طبیعت کانسنگ و قابلیت خردایش آن بستگی دارد و در آزمایش پیشاہنگ تعیین می شود. ابعاد و توان آسیا نیز پارامترهای تعیین کننده هستند، در مورد آسیا خودشکن به جدول ۱-۲ مراجعه شود. برای آسیا نیمه خودشکن میزان بهینه بار گلوله ۵ تا ۱۰ درصد حجمی در نظر گرفته می شود.
سایر مشخصات	در مورد کانسنگ (برای آسیا خودشکن) به جدول ۱-۲ مراجعه شود. در مورد نوع گلوله فولادی برای آسیا نیمه خودشکن مشخصات آلیاژی و متالورژیکی در نظر گرفته می شود.



فصل ۳

مزایا و معایب استفاده از آسیاهای

خودشکن و نیمه خودشکن





omoorepeyman.ir

۱-۳- آشنایی

مدار آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن با مدار آسیاهای متداول از جنبه‌های مختلف متفاوت است. در جدول ۱-۳ این تفاوت‌ها به همراه مزایا و معایب آسیاهای یاد شده ارایه شده است.

جدول ۱-۳- مزایا و معایب آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن و تفاوت آن با مدارهای مرسوم

جنبه مورد بررسی	مزایای مدار AG/SAG	معایب مدار AG/SAG	تفاوت با مدار مرسوم
صرف انرژی	-	صرف بالای انرژی	صرف انرژی بیشتر از مدارهای مرسوم
ظرفیت خردایش	ظرفیت بالا	ظرفیت کمتر در مورد آسیاهای گلوله‌ای و میله‌ای خودشکن	ظرفیت بیشتر از آسیاهای گلوله‌ای و میله‌ای
صرف فلز و هزینه‌های عملیاتی	کاهش مصرف فلز (بار خردکننده) و کاهش سایش (آسترها)	-	به طور کلی هزینه‌های نصب و هزینه عملیاتی کمتر از مدار مرسوم است.
هزینه‌های سرمایه‌ای	کم	-	هزینه‌های سرمایه‌ای کمتر از مدار مرسوم است.
مدار خردایش	ساده‌تر	-	کاهش تعداد مراحل خردایش در مدار خردایش و در نتیجه ساده‌تر شدن و کاهش تعداد تجهیزات
مشخصات محصول	-	معمولًا عدم امکان دستیابی به ابعاد نهایی و مطلوب در یک مرحله آسیا	محصول دانه‌درشت‌تر از مدارهای مرسوم
تنوع کانسنسگ	تنوع نسبتاً زیاد به ویژه در آسیاهای نیمه خودشکن به دلیل استفاده از گلوله فولادی سنگ‌های سخت‌تر و اکسیدهای سیلیس‌دار آهن قابل خردایش هستند.	محدودیت در مورد آسیاهای خودشکن از نظر قابلیت خودشکنی ماده معدنی و مشخصات فیزیکی آن بیشتر است.	خردایش موثر کانسنسگ‌های مرطوب و چسبنده در شرایط آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن

مهم‌ترین مزیت استفاده از آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن قابلیت جایگزینی آن‌ها در مدار خردایش ۲ یا ۳ مرحله‌ای به وسیله سنگ‌شکن‌ها و آسیاهای معمول است که در این حالت دستیابی به همان ابعاد مورد انتظار از ماده معدنی در خردایش توسط آسیاهای معمول را ممکن می‌سازند. به دلیل محدوده وسیع ابعادی آسیاهای آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن می‌توانند تعداد خطوط کانه‌آرایی را نسبت به شرایط استفاده از آسیاهای متداول (گلوله‌ای، میله‌ای و غیره) کاهش دهند. در نتیجه به طور کلی استفاده از این آسیاهای فرآوری مواد معدنی موجب کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای و نگهداری می‌شود.

از دیگر مزایای استفاده از آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن، حذف مرحله سنگ‌شکنی و طبقه‌بندی مواد معدنی به وسیله سرندها به ویژه در مورد مواد دارای درصدی از رطوبت و یا مواد چسبنده رسی است، که اغلب با مشکل همراه است. نبود بار خردکننده در آسیاهای خودشکن به معنای کاهش سایش در این آسیاهای و به طور کلی کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای و عملیاتی است. در آسیاهای گردان با ظرفیت بالا که کانسنسگ خروجی معدن یا محصول سنگ‌شکن اولیه خوراک آن‌ها را تشکیل



می دهد، هزینه های نصب و عملیاتی پایین است و به طور کلی مزایای کاربرد آسیاهای با قطر بزرگ و طول کوچک در کانه آرایی عبارت است از:

- ظرفیت خردایش به علت افزایش ابعاد (قطر) واحد خردایش نسبت به طول آن افزایش می یابد.
- حد بهینه بارگذاری پالپ و مواد خردکننده افزایش می یابد.
- هزینه های تقسیم بندی پوسته آسیا در واحد ظرفیت بهبود می یابد.
- هزینه های نصب و فضای مورد نیاز واحد خردایش کاهش می یابد.
- مساحت مورد استفاده بخش آسیا در واحد ظرفیت کارخانه کمتر خواهد بود.

در کنار مزایای متعدد اشاره شده برای استفاده از آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن، کاربرد این آسیاهای دارای محدودیت ها و معایبی نیز است. مدار آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن برای خردایش کانسنگ های مشخصی مفید واقع می شوند و از این رو کاربرد چنین تجهیزاتی را در تمام کارخانجات و معادن با محدودیت مواجه می سازد. نکته دیگر آن است که حضور قطعات درشت و با مقاومت نسبی بیشتر در برابر شکستن در شرایط خودشکن ضروری است. هر نمونه متوسط یک کانسنگ نمی تواند معرف قابلیت خودشکنی باشد و درجه بالایی از یکنواختی ماده معدنی نیاز است. به طور کلی این معایب عبارتند از :

- مصرف بیشتر انرژی
- مدار باید حتما باردهی کامل شود.
- نیاز به ظرفیت بسیار بالایی در بخش خروجی مواد
- نیاز به گلوله ها و لاینر با کیفیت و مقاومت بالا
- تعیین اندازه دقیق آسیا سخت تر است.

۲-۳- معیارهای انتخاب آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن

به طور کلی چهار عامل اساسی در انتخاب آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن و بهینه سازی عملیات آنها به شرح زیر مطرح است:

- خوراک: شامل تناظر کاری یا ظرفیت آسیا
- انرژی یا توان مصرفی آسیا
- ابعاد آسیا
- سرعت چرخش آسیا

عوامل موثر در انتخاب آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن را می توان در دو دسته عمده به صورت زیر رده بندی کرد.



۱-۲-۳- عوامل فنی (عوامل مربوط به ماده معدنی)

الف- دانه‌بندی خوراک

ب- دانه‌بندی مطلوب برای محصول

پ- مقدار یا تناژ خوراک ورودی به آسیا

ت- وزن مخصوص و سختی ماده معدنی

ث- تنوع کانی‌های موجود در کانسینگ

ج- قابلیت خردایش

۲-۳- پارامترهای اقتصادی (عوامل بیرونی)

الف- قابلیت دسترسی به آب کافی

ب- برق مورد نیاز

پ- امکان دسترسی به مواد مصرفی و قطعات یدکی

ت- امکانات ساخت تجهیزات در داخل کشور

۳-۳- مدت زمان دوره ساخت و اجرا

مجموعه پارامترهای عملیاتی به همراه عوامل طراحی مشخصات آستر و موتور آسیا در جدول ۲-۳ مورد بحث قرار گرفته است. در این جدول نقش هر عامل در انتخاب نوع آسیا (خودشکن یا نیمه‌خودشکن) برای یک مدار فرضی ارایه شده است. در جدول ۳-۳ نیز روش‌های کنترل و بهینه‌سازی پارامترهای اصلی مدار آسیاهای خودشکن و نیمه‌خودشکن معرفی شده است.

جدول ۳-۲- عوامل فنی در انتخاب آسیاهای خودشکن و نیمه‌خودشکن و نقش و اهمیت آن‌ها

عامل	شرح	نقش و اهمیت عامل در انتخاب آسیا	تأثیر در تعیین نوع آسیا (خودشکن یا نیمه‌خودشکن)
دانه‌بندی و d_{80} خوراک	بزرگترین اندازه ذرات و اندازه‌ای که ۸۰ درصد ذرات خوراک از آن کوچکتر است.	در تعیین ظرفیت و ابعاد آسیا نقش دارد، در مقادیر مشخصات بار خردکننده مورد نیاز نقش دارد. همچنین تغییرات این پارامتر موجب تغییرات ظرفیت، کارایی آسیا و انرژی ویژه خردایش می‌شود، اما به طور کلی در آسیاهای خودشکن و نیمه‌خودشکن برخلاف سایر آسیاهای معمول فرآوری ، d_{80} نقش کمتری ایفا می‌نماید.	به طور کلی در آسیاهای نیمه‌خودشکن ابعاد درشت‌تری قابل خردایش هستند.
دانه‌بندی و d_{80} محصول	محدوده ابعادی بهینه ذرات ۸۰ محصول و اندازه‌ای که درصد ذرات محصول از آن کوچکتر است.	در بهینه‌سازی مدار آسیا برای به دست آوردن نتیجه مطلوب در مدار پایین دست (خردایش یا فرآوری) حائز اهمیت است.	محصول هر نوع آسیا به فرآیند طبیه‌بندی و مدار خردایش بستگی دارد، محصولات آسیای نیمه‌خودشکن را می‌توان در مواردی محصول نهایی تلقی کرد.

ادامه جدول ۲-۳- عوامل فنی در انتخاب آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن و نقش و اهمیت آن‌ها

عامل	شرح	نقش و اهمیت عامل در انتخاب آسیا	تاثیر در تعیین نوع آسیا (خودشکن یا نیمه خودشکن)
وزن مخصوص کانسنگ	وزن واحد حجم ماده نسبت به وزن آب هم حجم آن در ۴۰°C دمای	بر انتخاب شرایط خودشکن یا نیمه خودشکن و همچنین مشخصات و مقدار بار خردکننده تاثیر دارد.	تاثیر چندانی ندارد.
قابلیت خردایش (اندیس کار)، ساخت و بافت و سختی کانسنگ	مشخصات فیزیکی کانسنگ طبق تعاریف کانی‌شناسی و فراوری	بر انتخاب شرایط خودشکن یا نیمه خودشکن و همچنین مشخصات و مقدار بار خردکننده، ظرفیت آسیا و توان مورد نیاز خردایش تاثیر دارد. طراحی استرها و بالابرها به این عوامل نیز بستگی دارد.	در آسیاهای نیمه خودشکن به دلیل کاربرد گلوله فولادی، مواد سخت‌تر و مقاوم‌تر قابل خردایش هستند.
تنوع کانسنگ	تنوع کانی‌های موجود در بخش‌های مختلف هر کانسار	این پارامتر بر انتخاب شرایط خودشکن یا نیمه خودشکن و تغییرات احتمالی نوع و کیفیت ماده‌معدنی در طول برنامه استخراجی بر قابلیت خردایش، ظرفیت خردایش، فرسایش قطعات و کیفیت محصول تاثیر دارد.	تنوع در آسیای نیمه خودشکن بیشتر است.
مقدار آب و درصد جامد پالپ	رقت (نسبت وزن آب به وزن جامد) و درصد وزنی برای خردایش تر که با استفاده از محاسبات موازن‌جرم تعیین می‌شود.	در تعیین ظرفیت آسیا و نسبت بار خردکننده تاثیر دارد. بر عوامل فرسایشی قطعات آسیا نیز مؤثر است.	این عوامل در شرایط استفاده از گلوله فولادی حساسیت بیشتری دارند.
چگالی پالپ	وزن واحد حجم پالپ	در تعیین ظرفیت آسیا و نسبت بار خردکننده تاثیر دارد.	تاثیر چندانی ندارد.

جدول ۳-۳- عوامل مؤثر در بهینه‌سازی پارامترهای عملیاتی در مدار آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن

مورد بهینه‌سازی	عوامل موثر	نحوه بررسی و کنترل
تناظر خوراک	توان در دسترس آسیا، حجم آسیا، سرعت چرخش آسیا	اندازه‌گیری میزان یا سطح بار آسیا، اندازه‌گیری توان آسیا (انرژی خردایش)، استفاده از مدل‌های توان
بار خردکننده	وزن و ابعاد بار (گلوله)	کنترل ابعاد محصول و مطالعات فرسایش بار خردکننده
ابعاد محصول	مشخصات کانسنگ	تغییر ابعاد چشممه‌های سرنز کنترل کننده، تغییر مقدار بار خردکننده، تغییر سرعت آسیا، تنظیم ابعاد محصول در مرحله آسیای گلوله‌ای، تغییر ابعاد جدایش در سیکلون در مورد مدار خردایش بسته
صرف انرژی	مشخصات کانسنگ، ابعاد خوراک، بار گلوله، مقدار بار آسیا، سرعت آسیا، شکل و ابعاد آستر و بالابرها	تنظیم و برقراری موازن‌جی بین میزان بار آسیا و سرعت دوران آن، استفاده از مدل‌های انرژی و تحلیل حرکت بار درون آسیا
صرف فولاد	مشخصات کانسنگ، جنس آستر و گلوله‌ها، مقدار بار آسیا، مقدار بار گلوله، سرعت آسیا	کنترل سطح (میزان) بار آسیا، استفاده از حداقل ممکن بار گلوله، کنترل سرعت آسیا به ویژه در شرایط سرعت متغیر



فصل ۴

آزمایش‌های استاندارد، انواع مدارها و محاسبات





omoorepeyman.ir

۴-۱- آزمایش‌های استاندارد آسیاهای خودشکن و نیمه‌خودشکن

به طور کلی، آزمایش‌های استاندارد خردایش می‌توانند به دو گروه عمدۀ طبقه‌بندی شوند:

۱. آن‌هایی که مقدار کل انرژی ورودی به آسیا، نرخ خوراک‌دهی و توزیع ابعادی محصول را محاسبه می‌کنند (روش اندیس کار).

۲. آن‌هایی که بر اساس مقادیر مشخصی از انرژی و جرم ذرات، شکست حاصل را اندازه‌گیری می‌کنند (آزمایش‌های شکست تک ذره).

هدف عمدۀ از انجام این آزمایش‌ها، تعیین مشخصات کانسنگ و برخی از پارامترهای دستگاهی است. این آزمایش‌ها می‌توانند به صورت ناپیوسته^۱، چرخه بسته^۲ و در برخی موارد به صورت کاملاً پیوسته انجام گیرند. در زیر انواع آزمایش‌های استاندارد در تعیین شرایط خردایش آسیاهای خودشکن و نیمه‌خودشکن به طور مختصر معرفی شده‌اند.

۴-۱-۱- آزمایش تعیین قابلیت خودشکنی کانسنگ^۳ (AMCT)

آزمایش AMCT یکی از آزمایش‌های اصلی برای بررسی قابلیت خودشکنی کانسنگ در مورد آسیاهای خودشکن و نیمه‌خودشکن است. این آزمایش بر اساس آزمایش‌های تعیین اندیس کار بوده و روند انجام آن به شرح زیر است:

الف- انجام آزمایش استاندارد باند در تعیین قابلیت خردایش کانسنگ به صورت زیر:

طبقه‌بندی ابعادی یک نمونه ۲۰۰ کیلویی از کانسنگ در چهار گروه دانه‌بندی (۱۴۰mm×۱۲۷mm، ۱۵۲mm×۱۴۰mm، ۱۲۷mm×۱۱۴mm، ۱۱۴mm×۱۰۲mm)، درصد وزنی و تعداد ذرات در هر گروه دانه‌بندی ثبت می‌شود. نمونه در آسیای خودشکن خرد می‌شود و پس از محاسبه انرژی ویژه، محصول آسیا طبقه‌بندی ابعادی (۱۰۲mm تا ۷۵μm) می‌شود. مقدار ذرات بین ابعاد ۱۵۲mm تا ۱۹mm در هر فراکسیون به عنوان بخشی از کانسنگ مناسب برای شرایط خردایش آسیاهای خودشکن و نیمه‌خودشکن در نظر گرفته می‌شود.

ب- انجام آزمایش خردایش کم‌انرژی باند به صورت زیر:

تعداد ۲۰ قطعه کانسنگ در ابعاد ۱۰۲mm تا ۱۹mm در هر فراکسیون ابعادی تحت آزمایش خردایش کم‌انرژی باند برای تعیین اندیس مربوط (WiC) قرار می‌گیرند تا با نتایج آزمایش مشابه در مورد کانسنگ اولیه مقایسه شوند. تفاوت حاصل دلالت بر قابلیت خردایش خودشکن بخش دانه‌درشت‌تر (یا با ابعاد بحرانی) نسبت به شرایط آزمایش‌های استاندارد باند در مورد آسیاهای میله‌ای و گلوله‌ای دارد.

پ- انجام آزمایش‌های استاندارد قابلیت خردایش باند برای خردایش در آسیای میله‌ای و خردایش در آسیای گلوله‌ای و برای ابعاد مشخصی از بار خرد شده و اولیه کانسنگ (به صورت مخلوط) و تعیین نسبت دو اندیس کار برای ارزیابی کارایی توان خردایش آسیاهای خودشکن و نیمه‌خودشکن

۱ - Batch

۲ - Locked Cycle

۳ - Advanced Media Competency Test



ت- انجام آزمایش استاندارد سایش باند

ث- انجام آزمایش مقاومت فشاری بدون قید (UCS) و آزمایش ان迪س بار نقطه‌ای (PLI) و مقایسه با آزمایش‌های PLI انجام شده بر روی مغزه‌های حفاری در سر زمین. این آزمایش‌ها نیز می‌تواند به طور مقایسه‌ای بر روی نمونه‌های درشت باقیمانده از تست خودشکنی و نمونه‌های کانسنگ تازه انجام گیرد.

۴-۲-۱- آزمایش سقوط وزنه


آزمایش سقوط وزنه دارای سه بخش زیر است:

۱. آزمایش‌های شکست تک ذره

۲. آزمایش ناپیوسته سایش بر روی مجموعه یکنواختی^۱ از ذرات در ابعاد $53 \times 37 / 5 \text{ mm}$

۳. آزمایش وزن مخصوص برای ذرات درشت به ابعاد $24 / 4 \times 19 \text{ mm}$

در آزمایش استاندارد سقوط وزنه از جرم 20 کیلوگرمی (گاهی تا 50 کیلوگرمی) استفاده می‌شود. انرژی سقوط این جرم از $100 \text{ جم} / \text{kg}$ در ۵ کیلووات ساعت بر تن متغیر است. این وزنه‌ها برای آزمایش سنگ‌های سخت با وزن مخصوص $2 / 8$ تا بیش از 4 گرم بر سانتی‌متر مکعب به کار می‌روند. در مورد زغال‌سنگ، انرژی شکست بسیار کمتر است، تجهیزات ویژه‌ای (وزنه 2 کیلویی) در آزمایش استفاده می‌شود و انرژی پایه تا 0.001 kWh/t (معادل سقوط آزاد ناشی از گرانش از فاصله $35 / 0 \text{ متر}$) کاهش می‌باید. در شکل ۴-۱ نمایی از تجهیزات آزمایش سقوط وزنه مشاهده می‌شود.

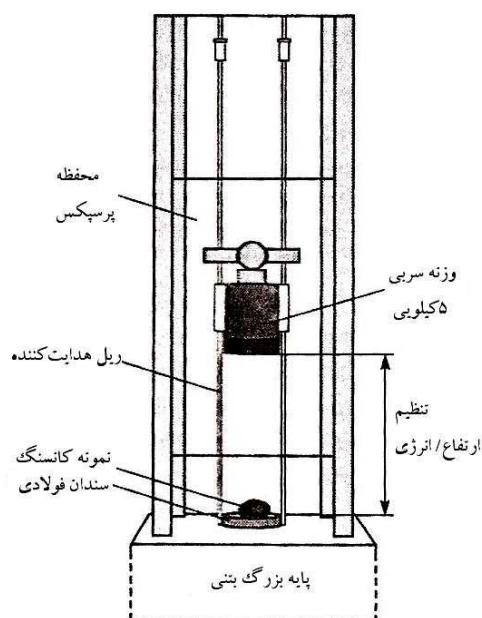

شکل ۴-۱- تجهیزات آزمایش سقوط وزنه

^۱ - Unimodal

روش معمول آن است که بین ۵۰ تا ۲۰۰ نمونه (ذره) در هر ترکیب ابعادی / انرژی و در مجموع ۵۰۰-۱۳۰۰ ذره به وزن کلی ۵۰-۱۰۰ کیلوگرم مورد آزمایش قرار می‌گیرد. پس از آماده‌سازی (طبقه‌بندی ابعادی) نمونه‌ها، جرم متوسط (\bar{m}) هر مجموعه اندازه‌گیری می‌شود و بر اساس انرژی مورد نیاز در هر آزمایش، ارتفاع سقوط وزنه طبق رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$h = \frac{\bar{m} Eis}{0.0272 M} \quad (1-4)$$

در این رابطه، h ارتفاع اولیه سقوط وزنه (بر حسب سانتی‌متر) و M جرم وزنه (بر حسب کیلوگرم) است. انرژی ویژه خردایش (Ecs) تا زمانی که وزنه بر اثر برخورد با نمونه برگشت نیابد با انرژی ویژه ورودی (اویله، Eis) برابر است. گاهی در مورد کاربرد انرژی بیشتر از 3 kWh/t مواد الاستیک، برگشت یا پرتتاب وزنه رو به بالا پس از برخورد امکان‌پذیر است که البته این انرژی در مقایسه با انرژی برخورد ناچیز فرض می‌شود.

آزمایش‌های شکست تکذله، بر روی مجموعه ذراتی در پنج گروه ابعادی بین ۱۲ و ۶۴ میلی‌متر برای دستیابی به پارامترهای آسیای نیمه‌خودشکن و تابع ظاهری سنگ‌شکن^۱ انجام می‌شود.

آزمایش سایش تحت شرایط خودشکن به طور ناپیوسته انجام می‌گیرد. ابعاد محصول آزمایش برای محاسبه پارامتر " t_a " به کار می‌رود که مقادیر کوچکتر این پارامتر، مقاومت بالاتر در برابر شکست بر اثر سایش^۲ را نشان می‌دهد.

آزمایش سقوط وزنه، پاسخگویی کانسنگ به اثرات شکست ناشی از ضربه و سایش را تواماً ارزیابی می‌کند. شکست ناشی از ضربه در این آزمایش برای قطعات سنگ به هر اندازه (که در سایر آزمایش‌ها به جز پیشاہنگ استفاده می‌شود) انجام می‌گیرد. البته مقدار انرژی مصرفی در این آزمایش بیشترین مقدار نسبت به سایر آزمایش‌ها است. آزمایش سایش نیز دارای محدودیت‌هایی از جمله وابستگی شدید آن به ناصافی‌های سطح ذرات و عدم برقراری شرایط پایدار در آزمایش ناپیوسته است. علیرغم فراهم کردن داده‌های مناسب برای شبیه‌سازی به وسیله نتایج آزمایش‌های سقوط وزنه، این آزمایش‌ها هیچ گونه معیار مستقیمی برای مقدار انرژی مورد نیاز در خردایش ارایه نمی‌کنند.

۴-۱-۳- آزمایش تعیین اندیس کار آسیای خودشکن، مکفرسون

در این آزمایش از یک آسیای خودشکن به قطر ۴۵۰ mm با بار گلوله ۸٪ و تحت شرایط خشک و دمش هو (آسیای Aerofall) استفاده می‌شود. این آزمایش تحت شرایط کاملاً پیوسته و در مدار بسته (با سرندهای ۱۴ مش و کلاسیفایر هوایی) انجام می‌گیرد. مقدار نمونه مورد نیاز برای انجام آزمایش شامل kg (۲۲۷-۲۵۰ kg) ۲۲۵-۲۵۰ نمونه نماینده مستقیماً استخراجی، محصول سنگ‌شکنی اویله و یا مخزه حفاری و به ابعاد ۱۰۰٪ کوچکتر از mm ۳۲ است. بار آسیا به وسیله سیستم کامپیوتراًی به میزان ۲۸٪ بار کل کنترل می‌شود. آزمایش تا به دست آوردن شرایط پایدار ادامه می‌یابد و سپس آزمایش مقیاس پایه در مدت زمان یک تا دو ساعت دنبال می‌شود و در این مدت نمونه گیری برای انجام طبقه‌بندی ابعادی صورت می‌گیرد. پس از تکمیل آزمایش، جرم، چگالی و توزیع

۱ - Crusher Appearance Function
۲ - Abrasion



بعادی بار آسیا اندازه‌گیری شده و با خوراک مقایسه می‌شود. بر اساس توزیع ابعادی ذرات خوراک و محصول و مقدار معلوم توان آسیا، اندیس کار آسیای خودشکن محاسبه می‌شود. در انتهای آزمایش، طبقه‌بندی کانسنگ بر حسب قابلیت خردایش خودشکن یا نیمه‌خودشکن انجام می‌گیرد.

به دلیل نبود پدیده ضربات پرانرژی در آسیای مقیاس پایه، اندیس کار در این مقیاس برای انواع سخت‌تر کانسنگ بر مبنای ارتباط همبستگی (کرلاسیون) تحت شرایط عملیات بهینه کارخانه (مقیاس صنعتی) تصحیح می‌شود. به دلیل انجام متوالی آزمایش‌ها در این روش، تفاوت بین نیاز انرژی برای خردایش ذرات با ابعاد متفاوت قابل تشخیص است. ارتباط بین اندیس‌های کار علاوه بر توزیع ابعادی و مقدار نمونه‌های خوراک، شرایط تغییر مدار و تقسیم انرژی را برای دستیابی به حداقل کارایی خردایش بیان می‌کند. به علاوه، ارزیابی شرایط پایدار خوراک‌دهی از لحاظ دانه‌بندی، چگالی کل و ترکیب کانسنگ/کانی نیز ممکن است.

یکی از نواقص آزمایش مکفرسون (و آزمایش‌های JKMRC) خردایش ذرات تا ابعاد کوچکتر از ۳۲ میلی‌متر است که دلایل آن مقدار قابل قبول نمونه هم از لحاظ میزان انرژی ضربه و هم از لحاظ حداقل ابعاد نمونه ورودی به آسیا است. این موضوع سبب می‌شود تا نتیجه لازم در مورد موادی که شرایط بهتری را در قابلیت خردایش ذرات درشت‌تر ارایه می‌دهند، حاصل نشود. همچنین، هیچ گونه نمودار یا ارتباط انرژی با شکست برای شبیه‌سازی در این آزمایش اصل نمی‌شود. به همین دلیل برخی از متخصصین معتقدند که آزمایش مکفرسون صرفا برای مطالعات پیش‌امکان‌سنجی مناسب است. در مجموع توصیه می‌شود این آزمایش در کنار آزمایش‌های اندیس کار باند برای سنگ‌شکنی کم‌انرژی، آسیای میله‌ای و گلوله‌ای و آزمایش اندیس سایش باند به کار رود.

۴-۱-۴- آزمایش اندیس توان آسیای نیمه‌خودشکن (آزمایش SPI)

آزمایش اندیس توان آسیای SAG آزمایش ناپیوسته‌ای است که در یک آسیای ۳۰۵ میلی‌متری و در شرایط خشک انجام می‌گیرد. درصد بار گلوله ۱۵٪ و شامل گلوله‌های ۲۵ میلی‌متری است. بار کل آسیا ۲۴٪ است. مقدار نمونه مورد نیاز ۲ kg درشت مغزه حفاری یا بُرش‌های RVC است. خوراک آسیا دارای F80 برابر با $12/5$ میلی‌متر ($in/0/5$) بوده و آزمایش تا تولید محصولی با P80 برابر با $1/7mm$ (۱۰ مش) ادامه می‌یابد. سپس زمان مورد نیاز برای تولید چنین محصولی پس از تبدیلات خاصی به اندیس توان تبدیل می‌شود. در برخی موارد تا چند صد نمونه آزمایش می‌شود و سپس با استفاده از یک مدل بلوکی داده‌ها برای پیش‌بینی مقدار تناثر مورد نیاز آسیا به کار می‌روند.

آزمایش SPI در میان تمام آزمایش‌ها کمترین انرژی پیک اسمی را داشته و همچنین کمترین سطح انرژی را بر حسب ژول بر کیلوگرم برای بزرگترین ذرات درون آسیا دارد. به این ترتیب آزمایش مذکور اساسا برای بررسی شکست ماده معدنی بر اثر سایش به کار می‌رود و همانند سایر آزمایش‌ها هرگز تحت شرایط پایدار خردایش مواد در آسیا عمل نمی‌کند.

در این آزمایش، مقدار مصرف ویژه انرژی بر حسب KWh/t برای تولید محصولی با دانه‌بندی 80% کوچکتر از ۱۰ مش (۱,۶۸۰ میکرون) بیان می‌شود. بدین ترتیب تناثر خوراک‌دهی آسیا می‌تواند بر اساس توان مصرفی آسیا با در نظر گرفتن تمام مدار یا صرفا خود آسیا محاسبه شود.



۴-۱-۵- آزمایش تعیین وزن مخصوص کانسنگ

انرژی منتقل شده به بار آسیا در حجم معین مستقیماً با وزن مخصوص سنگ در ارتباط است، بنابراین در شرایط ثابت بودن سایر پارامترها، ماده معدنی با وزن مخصوص بالاتر قابلیت بیشتری در خردایش خودشکنی دارد.

به عنوان بخشی از آزمایش‌های قابلیت خرد شدن ماده معدنی (مانند سقوط وزنه) وزن مخصوص نمونه‌های کانسنگ (در حدود ۱۰۰ نمونه در ابعاد تقریبی 25mm) توسط پیکنومتر گاز هلیوم اندازه‌گیری می‌شود. برای فراکسیون $6/7\text{mm}$ - نیز به طور جداگانه وزن مخصوص تعیین می‌شود تا تغییر درجه آزادی در ابعاد درشت بررسی شود.

۴-۱-۶- آزمایش تعیین سایندگی کانسنگ

این آزمایش در یک آسیای گردان به ابعاد $300 \times 300\text{ mm}$ دارای چهار بالابر یا لیفتر ۱۰ میلی‌متری انجام می‌گیرد. در آزمایش استاندارد ارایه شده به وسیله JKMRC نمونه‌ای به وزن 3kg از کانسنگ با ابعاد $55+38\text{mm}$ - به مدت ده دقیقه در سرعت $\%70$ بحرانی (53 rpm) خرد می‌شود. این نمونه پس از تقسیم نمونه اولیه در جداکننده‌های شانه‌ای یا ریفل‌ها و با برداشت انتخابی تهیه می‌شود. پس از انجام هر آزمایش، محتوای درون آسیا برای تجزیه سرندی آزمایش می‌شود. مقادیر واقعی RPM و جرم بار آسیا نیز در هر آزمایش ثبت می‌شود. پس از سرند مخصوص آسیا در حالت خشک تا ابعاد 38mm - و بر اساس داده‌های خام دانه‌بندی، مقادیر t_{10} به کمک برنامه ویژه‌ای محاسبه و تعیین می‌شود. لازم به ذکر است که پارامتر سایندگ کانسنگ (t_a) مورد استفاده در مدل AG/SAG یک‌دهم مقدار t_{10} در نظر گرفته می‌شود. مقدار اندیس سایندگ (AI) بین صفر و یک تعیین می‌شود، که در مورد کانسنگ سرب و روی، طلا و بوکسیت به ترتیب مقادیر $0/21$ ، $0/48$ و $0/02$ را می‌توان به عنوان نمونه ذکر کرد.

۴-۱-۷- آزمایش‌های مکانیک سنگ

این آزمایش‌ها برای تعیین خواص مقاومتی کانسنگ به کار می‌روند و شامل اندازه‌گیری‌های متعددی از جمله آزمایش مقاومت فشاری بدون قید (UCS)، مقاومت بار نقطه‌ای (PLS) و آزمایش‌های تعیین مستقیم تنش است. کاربرد آزمایش‌های مکانیک سنگ به عنوان معیاری در طراحی مدارهای خردایش بسیار محدود است و صرفا نتایج آن را برای دسته‌بندی کلی کانسنگ و ترکیب مسیر کانه‌آرایی مورد استفاده قرار می‌دهند.

۴-۲- آزمایش‌های پیشاهنگ

یک برنامه آزمایش مقیاس پایلوت در کانه‌آرایی و فرآوری مواد معدنی با دو پارامتر شناخته می‌شود: یکی انجام عملیات کاملاً پیوسته^۱ و دیگری انجام عملیات کانه‌آرایی تحت شرایط (عموماً) مشابه با عملیات و چیدمان واحدها در مقیاس واقعی (صنعتی) کارخانه. مقدار نمونه مورد نیاز تابعی از حدکثر ابعاد نمونه تحت آزمایش و مقدار یا تناظر تجهیزات کارخانه پایلوت است. اما یک مقدار

توجیه پذیر برای آزمایش‌های پیشاهمگ آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن، ۵-۱۰ تن برای هر آزمایش اعلام شده است. برای مدارهای خردایش خودشکن/ نیمه خودشکن تناز خوراک از kg/h ۳۰-۱۰ تا kg/h ۵۰۰۰-۵۰۰ در نظر گرفته می‌شود.

اهداف آزمایش‌های پیشاهمگ در مورد آسیاهای خودشکن/ نیمه خودشکن به شرح زیر است:

- ارزیابی قابلیت انواع کانسنگ برای خردایش خودشکن یا نیمه خودشکن

- حذف خطر بروز مشکلات پیش‌بینی نشده بر اثر آزمایش‌های کوتاه مدت

- بررسی بیشتر و مفصل‌تر شرایط ایجاد اندازه بحرانی ماده معدنی در آسیا و طرح ریزی برای از بین بردن این بار اضافی

- تامین نمونه‌های مناسب برای بسیاری از آزمون‌های آزمایشگاهی نظیر اندیس کار، فلوتاسیون، اندیس بلین^۱ یا جداسازی مغناطیسی

- توسعه فلوشیتی که انعطاف‌پذیری لازم را برای تعییر نوع کانسنگ و برنامه کارخانه دارا باشد.

- ایجاد داده‌های ضروری برای برآورد هزینه‌ها تا جایی که عملی باشد.

- ایجاد داده‌های کافی و مورد اعتماد که پارامترهای طراحی نظیر تناز، دبی جریان، مصرف انرژی، محصولات، حجم مورد نیاز آسیا و فاکتورهای ایمنی را در برگیرد.

معمول‌ترین پارامترهای مورد بررسی در آزمایش‌های پیشاهمگ آسیاهای نیمه خودشکن به شرح زیر است:

- مقدار بار گلوله

- سرعت آسیا

- نیاز به خردایش قلوه‌سنگی

- ابعاد حداقل در مدار آسیا خودشکن

- تقسیم انرژی (توان) بین بخش‌های مختلف آسیا (با فرض انجام خردایش ثانوی در آسیا دیگر)

- بررسی تاثیر ابعاد خوراک

سایر پارامترهایی که در آزمایش‌های پیشاهمگ تا حدی قابل بررسی و تعیین بوده ولی ارزیابی دقیق آن‌ها برای بزرگ‌نمایی بسیار مشکل است به شرح زیراند:

- اندازه سوراخ‌های شبکه

- طراحی لاینر / لیفترها

- الگوی نصب لیفترا پالپ

معمول‌آزمایش‌های پیشاهمگ بر تعیین شرایط عملیاتی که خردایش مطلوب را با حداقل توان مصرفی حاصل کند، تکیه دارد. آزمایش پیشاهمگ تنها آزمایشی است که نیاز به آزمایش‌های تعییر‌پذیری^۲، تعیین تفصیلی مشخصات کانسنگ در مقیاس پایه

1 - Blaine Index

2 - Variability Testing



(آزمایشگاه) و کارهای شبیه‌سازی قبل از طراحی نهایی مدار دارد.

۴-۱-۲- انواع مدارها در آزمایش‌های پیشاهنگ آسیاها خودشکن و نیمه‌خودشکن

انواع مدارهای ممکن در آزمایش‌های پیشاهنگ به شرح زیر است:

- مدار تک مرحله‌ای یا دو مرحله‌ای تا دانه‌بندی نهایی محصول
- آسیای خودشکن با یا بدون سنگ‌شکن قلوه‌سنگی^۱
- آسیای نیمه‌خودشکن با یا بدون سنگ‌شکن قلوه‌سنگی
- سنگ‌شکنی اولیه خوراک آسیا برای سنگ‌های سخت در مورد آسیاها با محدودیت ابعاد خوراک یا محدودیت ساخت و یا اندازه آسیا
- بازیابی ۱۰۰٪ قلوه سنگ‌ها در سنگ‌شکنی در خوراک آسیا یا استفاده از مرحله خردایش ثانویه در آسیاها
- غلطکی تحت فشار^۲
- خردایش ثانوی در آسیای قلوه‌سنگی ترجیحاً در مدار بسته با یک سیکلون
- خردایش ثانوی در آسیای گلوله‌ای (در صورت نیاز به تعیین ابعاد آسیای گلوله‌ای)، که در این حالت آسیای گلوله‌ای در مدار بسته با یک سیکلون قرار می‌گیرد.

۴-۲- شرایط انجام موفق آزمایش‌های پیشاهنگ آسیاها خودشکن و نیمه‌خودشکن

در برنامه‌ریزی برای انجام آزمایش‌های پیشاهنگ در نظر داشتن موارد زیر ضروری است:

الف- انتخاب نمونه

به دلیل حجم زیاد نمونه مصرفی در آزمایش‌های پیشاهنگ، در نظر داشتن نمونه نماینده و ارتباط آن با بخش‌های مختلف کانسنگ ضروری است.

ب- اثرات مقیاس

برخی متغیرها به آسانی قابل بزرگ‌نمایی از مقیاس پایلوت به مقیاس صنعتی نیستند و یا آن که به طور موثر قابل آزمایش در مقیاس پایلوت نیستند به عنوان نمونه می‌توان به حداقل ابعاد خوراک ورودی اشاره کرد.

پ- آماده‌سازی خوراک

تعیین توزیع دقیق دانه‌بندی خوراک آسیا صرفاً با یک عدد (F80) کار مشکلی است. توزیع دانه‌بندی خوراک آسیا باید در تمام محدوده ابعادی و نه صرفاً در مورد F80 به مقادیر طراحی نزدیک باشد.

۱ - Pebble Crushing

۲ - High Pressure Grinding Rolls (HPGR)



ت- تعیین مشخصات خوراک

نمونه‌های مورد استفاده در آزمایش‌های پیشاہنگ باید به دقت در مقیاس پایه مطالعه شده باشند تا شرایط این آزمایش‌ها، ارزیابی آن‌ها و رفع مشکلات احتمالی بهتر قابل انجام باشد.

ث- کارایی کلاسیفایر

اغلب آهنگ واقعی جریان در کلاسیفایرها در آزمایش‌های پیشاہنگ با مقادیر پیش‌بینی شده در طراحی هماهنگ نبوده و لذا به دلیل اثر کارایی کلاسیفایر بر کارایی کل مدار کانه‌آرایی، کنترل این پارامتر بسیار ضروری است.

پس از انتخاب تجهیزات پایلوت، انجام عملیات باید با توجه به نمونه‌گیری دقیق، سهولت تمیز کردن ابزارها بین فواصل نمونه‌گیری، سهولت رفع گرفتگی لوله‌ها و پمپ‌ها و اندازه‌گیری دقیق و ساده داده‌های عملیاتی صورت گیرد. برای جمع‌آوری اطلاعات دقیق و مناسب در آزمایش پیشاہنگ، مهندس مسؤول باید دانش کاملی از شرایط عملیاتی در فرآیند مورد نظر (در اینجا خردایش) داشته باشد. ترجیحاً از سیستم خودکار ثبت داده‌ها (شامل سرعت آسیا، بار آسیا، فشار روی یاتاقان، سر و صدای آسیا، نیروی موتور وغیره) استفاده شود. در صورت ارتباط واحد خردایش با سایر فرآیندهای کانه‌آرایی و متالورژیکی، کاربرد تجزیه‌کننده‌های در خط ضروری است.

علیرغم ارایه بهترین مجموعه داده‌های کلی درباره فرآیند به وسیله آزمایش‌های پیشاہنگ، ارتباط شکست با سطوح انرژی خردایش در این آزمایش‌ها به خوبی قابل تبیین نیست و صرفاً امکان برونویابی در نقاط آزمایش نشده وجود دارد. با فرض انجام یک طراحی دقیق از آزمایش‌های پیشاہنگ، نتایج این آزمایش‌ها عمدتاً برای انجام مدل‌سازی کامپیوتروی و شبیه‌سازی مقیاس صنعتی قابل استفاده خواهد بود.


در جدول ۱-۴ به طور خلاصه ضمن معرفی و طبقه‌بندی آزمایش‌های استاندارد مورد استفاده برای آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن، شرایط انجام آن‌ها نیز ارایه شده است. باید توجه داشت که به دلیل امکان تغییر مکانیزم خردایش در طول فرآیند آسیا کردن و تاثیرپذیری آن از خواص ذرات جدید تولید شده در این آسیاهای روش‌های خردایش ناپیوسته برای آسیاهای بزرگ خودشکن و نیمه خودشکن صرفاً تخمینی از شرایط واقعی است. در نمودار ۱-۴ نحوه انجام آزمایش‌ها به طور خلاصه ارایه شده است.

۴-۳- انواع مدارهای آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن

۴-۳-۱- تعداد مراحل خردایش در آسیا و باز یا بسته بودن مدار

در عملیات آسیاهای مرسوم، کاهش ابعاد ماده معدنی و حصول درجه آزادی مطلوب کانه‌های با ارزش معمولاً با استفاده از فلوشیت‌هایی که شامل دو تا چهار مرحله سنگ‌شکنی است انجام می‌شود و به دنبال آن یک تا سه مرحله آسیا و طبقه‌بندی با استفاده از ترکیب‌های مختلفی از آسیاهای قلوه‌سنگی، میله‌ای و گلوله‌ای ادامه می‌یابد. اما در مدار آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن، عملیات خردایش با استفاده از این آسیاهای در مرحله اصلی فرآیند خردایش انجام می‌شود.



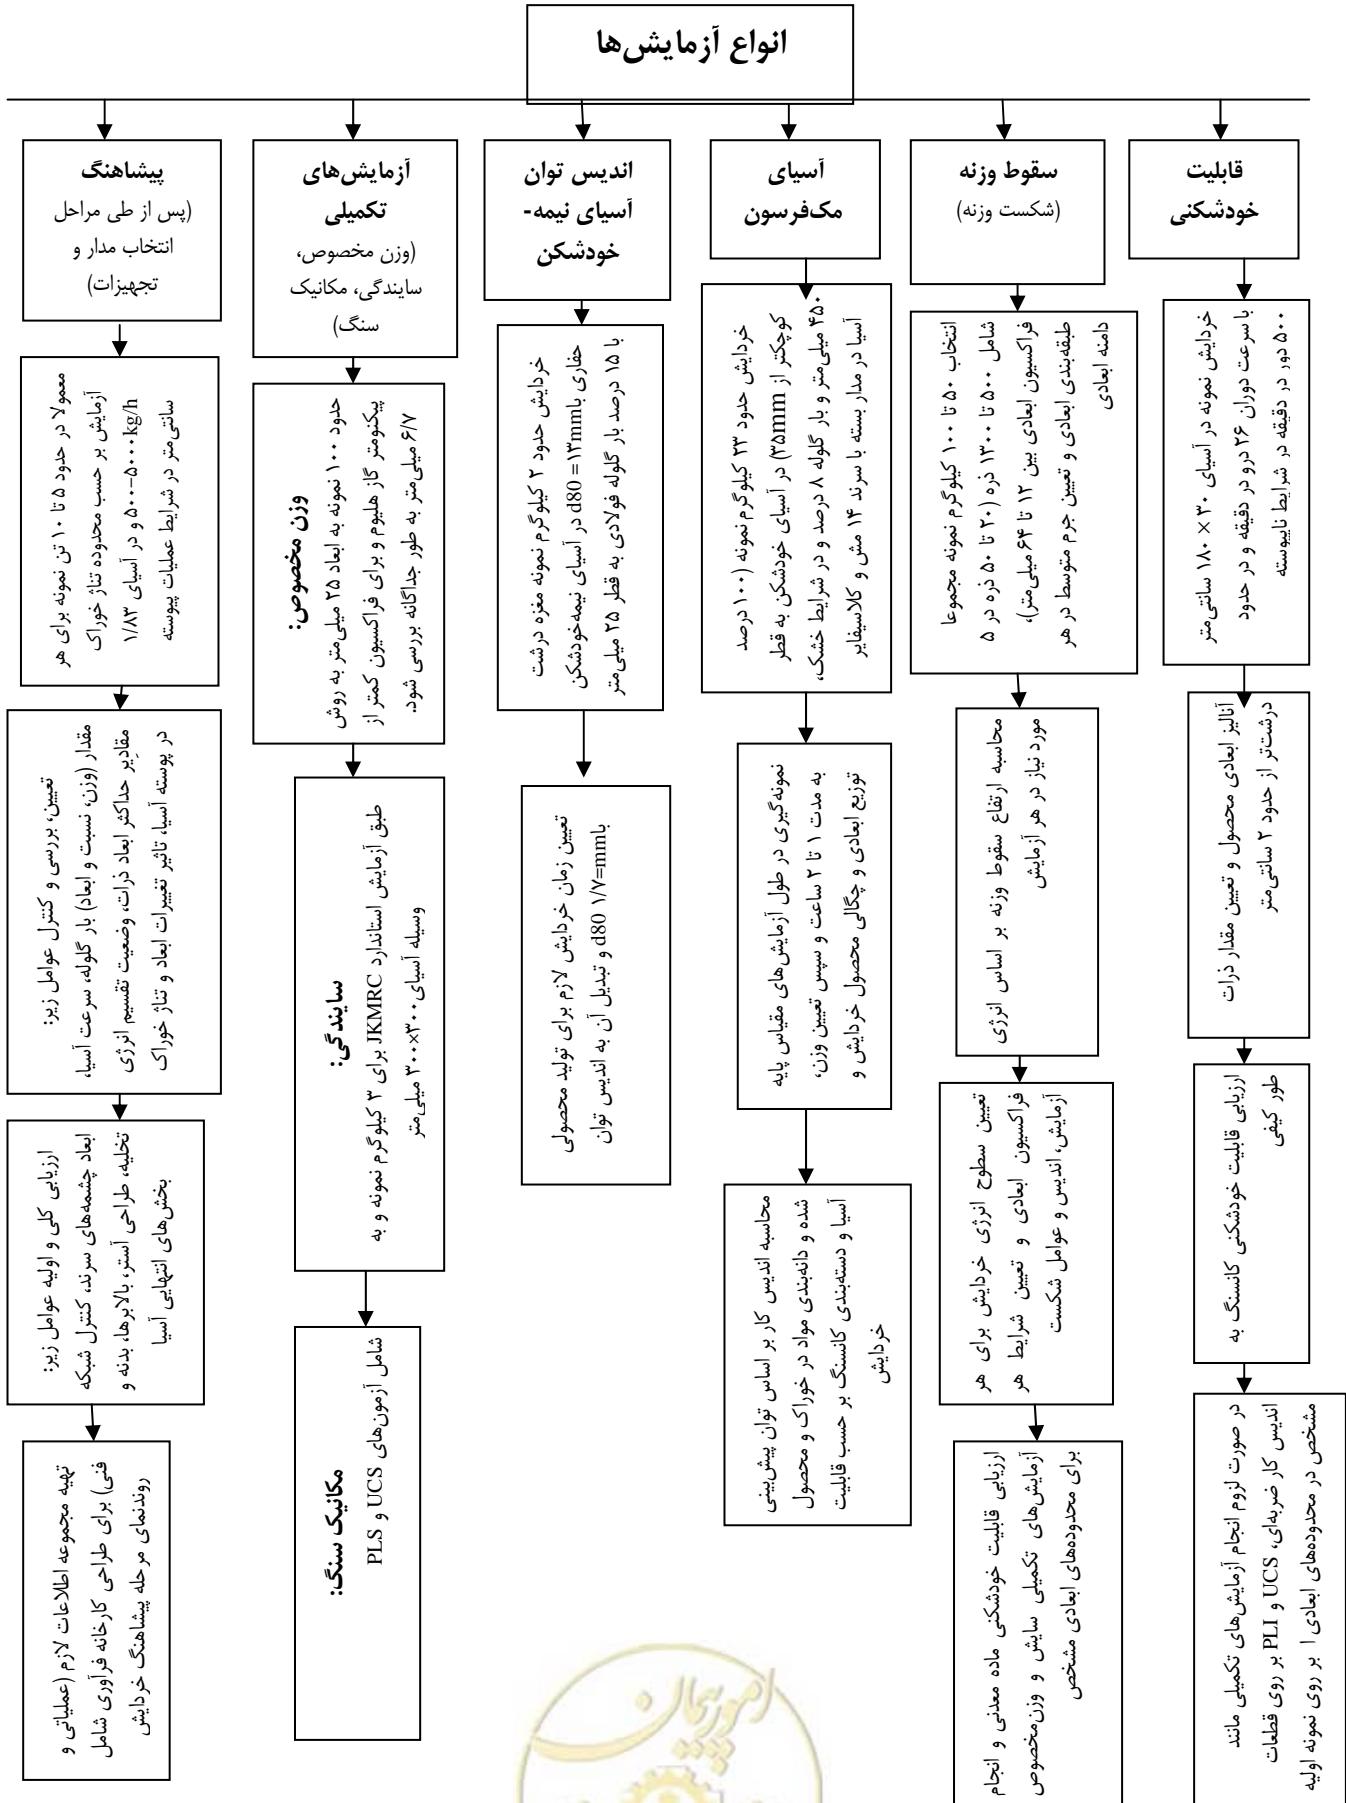


نمودار ۴-۱- نحوه انجام آزمایش‌های استاندارد آسیاهاي خودشکن و نیمه‌خودشکن

جدول ۴-۱- انواع آزمایش‌های تعیین قابلیت خردایش با استفاده از آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن

قطر آسیا (cm)	حداکثر انرژی (J/kg)	حداکثر انرژی * (J)	نوع آزمایش	مقدار نمونه مورد نیاز (kg)	حداقل ابعاد ^۱ (mm)	حداکثر ابعاد (mm)	آزمایش
۱۸۵	۱۸	۱۰۰	نایپوسته ^۳	۷۵۰	-	۱۷۰	قابلیت خودشکنی سنگ ^۲ یا AMCT آزمایش
-	۱۴۰۰	۴۵۰	تکذره و نایپوسته	۷۵	-	۶۵	سقوط وزنه ^۴
۴۵	۷۰	۳/۳	پیوسته	۱۳۵	حدود ۱/۵	۳۵	مک فرسون (آسیای خودشکن) ^۵
۳۰	۸	۰/۲	نایپوسته	۱۰	-	۲۵	اندیس توان آسیای نیمه خودشکن (SPI) ^۶
۱۸۵	۵۰	۱۵۰	پیوسته	□ ۱۰۰۰	متغیر	۱۵۰	آزمایش پیشاہنگ

*- در جرم واحد بر حسب ذرات موجود در بزرگترین فراکسیون ابعادی

خروجی سنگ‌شکن اولیه (معمولًا از نوع فکی) و گاهی ثانویه و یا در بعضی مواقع ماده معدنکاری شده مستقیماً به مدار خردایش آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن خوراک‌دهی می‌شود و در مدارهای یک مرحله‌ای، دانه‌بندی مطلوب محصول نهایی می‌تواند صرفاً طی یک مرحله ساده خردایش حاصل شود. این مدار ساده‌ترین شکل از خردایش خودشکن/نیمه خودشکن است که تحت عنوان مدار باز در شکل ۴-۲ ارایه شده است. البته حتی در این شرایط نیز یک وسیله طبقه‌بندی دانه‌درشت مانند سرنند تروممل متصل به آسیا و یا سرنند لرزان استفاده می‌شود. مواد دانه‌درشت یا به طور پیوسته توسط نوار نقاله و یا به طور نایپوسته پس از انباشت به وسیله لودر به آسیا تعزیه می‌شوند.

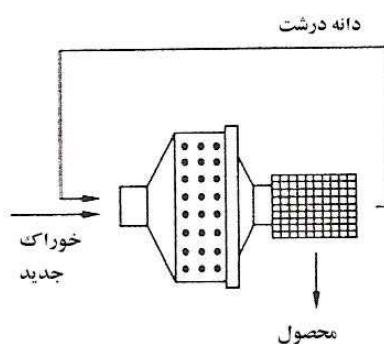


شکل ۴-۲- طرح مدار باز آسیای خودشکن و نیمه خودشکن (برگشت خارجی مواد دانه‌درشت) در یک مرحله خردایش

طرح معادل مدار باز در آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن با استفاده از سرنند تروممل دارای سیستم برگشت داخلی مواد دانه‌درشت به وسیله یک مارپیچ معکوس یا جت آب به درون آسیا است، که در شکل ۴-۳ مشاهده می‌شود.


- 1 - Closing Size
- 2 - Media Competency
- 3 - Batch
- 4 - Drop Weight
- 5 - MacPherson Autogenous



عملیات آسیا کردن تک مرحله‌ای در مسیر بسته به وسیله یک کلاسیفایر و یا سنگ‌شکن قلوه‌سنگی قابل انجام است. در این حالت آسیا خودشکن یا نیمه‌خودشکن در مدار بسته با یک کلاسیفایر دانه‌ریز، سرند ارتعاشی، سرند DSM یا سیکلون قرار می‌گیرد و عموماً ظرفیت کمتری نسبت به همان آسیا در مدار باز با کانسنگ مشابه دارد. در شکل ۴-۴ نمونه‌ای از این مدار مشاهده می‌شود. آسیا در مدار بسته، محصول دانه‌ریزتری تولید می‌کند و مواردی مشاهده شده است که محصول با ابعاد مطلوب به وسیله کلاسیفایر قابل دستیابی نبوده و به دلیل ضرورت بازیابی و برگشت محصول دانه‌درشت (شامل بار با ابعاد بحرانی) به آسیا ظرفیت خردایش کاهش یافته است.

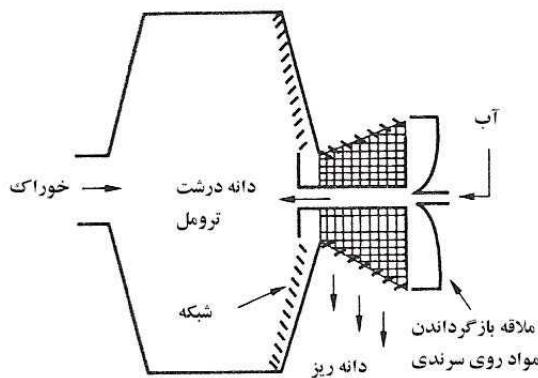


شکل ۴-۳- طرح مدار باز آسیا خودشکن و نیمه‌خودشکن (برگشت داخلي مواد دانه‌درشت) در يك مرحله خردايش

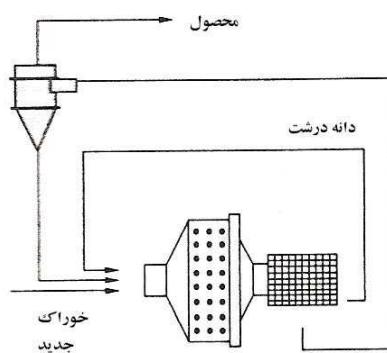

شکل ۴-۴- طرح مدار بسته آسیا خودشکن و نیمه‌خودشکن در يك مرحله خردايش


برای افزایش تناثر در مدار خردایش آسیا طرح دیگری با استفاده از سنگ‌شکن قلوه‌سنگی ارایه شده است که البته محصول نسبتاً دانه‌درشت‌تری تولید می‌کند. در این شرایط، سنگ‌شکن ابعاد درشت (۵۰ تا ۱۰۰ میلی‌متر) کانسنگ خروجی از آسیا را به اندازه کوچکتر از روزنده‌های سرند تروممل متصل به آسیا می‌رساند. همچنین خردایش مواد با ابعاد ۲۵ تا ۵۰ میلی‌متر (ابعاد بحرانی) نیز بر اثر سنگ‌شکنی، در افزایش تناثر ورودی آسیا موثر است. نمونه این مدار در شکل ۴-۵ ارایه شده است. یک نکته مهم در بستن مدار تک مرحله‌ای آسیا نیمه‌خودشکن با سنگ‌شکن آن است که به دلیل خروج گلوله‌های فولادی به همراه قطعات درشت از روزنده‌های ویژه تعییه شده در شبکه آسیا، قبل از باردهی این مواد به سنگ‌شکن باید تجهیزات جداکننده گلوله مانند الکترومغناطیس در مسیر بار برگشتی قرار گیرد.

مواد دانه درشت در مرحله اول می‌تواند به آسیا برگشت داده شود تا خرد شده و به ابعاد زیرسرندی رسانده شود و یا در مرحله دیگر، قلوه‌سنگ‌های مورد نیاز برای مدار آسیای قلوه‌سنگی ثانویه را تامین کرده و یا به آسیاهای ثانویه گلوله‌ای در مسیر بسته با پمپ و تجهیزات طبقه‌بندی (هیدروسیکلون و کلاسیفایرها) فرستاده می‌شود. محصول یا مواد دانه‌ریز زیرسرندی از طریق پمپ یا نیروی گرانش به تجهیزات طبقه‌بندی و احتمالاً برای خردایش ثانویه فرستاده می‌شوند و یا مستقیماً به مرحله فرآوری منتقل می‌شوند.

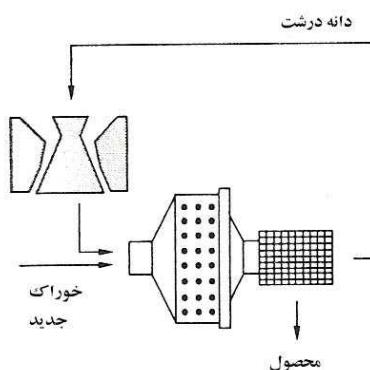

شکل ۴-۵- طرح مدار بسته آسیای خودشکن و نیمه خودشکن با سنگ‌شکن قلوه‌سنگی

مدار آسیای اولیه شامل آسیای گلوله‌ای و یکی از انواع آسیاهای خودشکن یا نیمه خودشکن یکی از پرکاربردترین مدارهای خردایش کانسنگ در کانه‌آرایی است که نیاز به خردایش در آسیاهای میله‌ای را تقریباً برطرف کرده است. در این مدارها عموماً آسیای اولیه (خودشکن و نیمه خودشکن) در مدار بسته یا باز کار می‌کند و در صورت بسته بودن مدار، بار در گردش آسیا دانه درشت خواهد بود. آسیای گلوله‌ای (آسیای ثانویه) معمولاً در مدار بسته با کلاسیفایر کار می‌کند. نمونه چنین مداری در شکل ۴-۶ ارایه شده است.

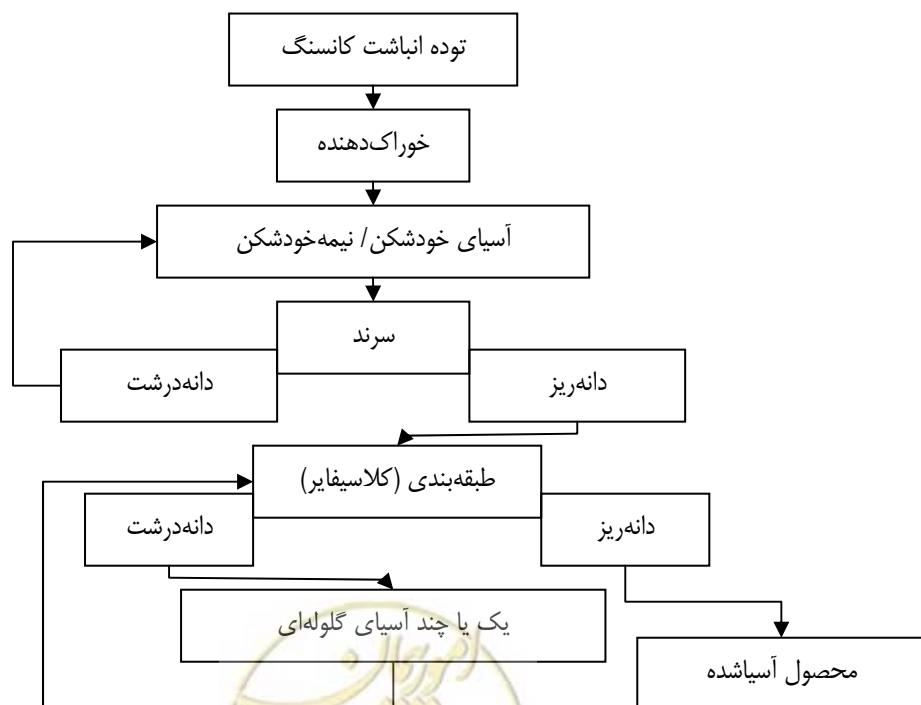

شکل ۴-۶- نمونه مدار آسیای خودشکن و نیمه خودشکن- گلوله‌ای


۴-۳-۲-۳- مدارهای خشک و تر

آسیاهای خودشکن و نیمه‌خودشکن هم در فرآیندهای خشک و هم تر به کار بردہ می‌شوند. نوع روش انتخابی بستگی به خصوصیات ماده و برخی پارامترهای فرآیند فرآوری دارد.

آسیاهای خودشکن/نیمه‌خودشکن در شرایط خردایش خشک تحت عنوان کلی آسیا ایروفال^۱ شناخته می‌شوند، که مهم‌ترین ویژگی‌های آن، نسبت بالای قطر به طول و استفاده از آسترها منحرف‌کننده گوهای شکل در دیوارهای انتهایی آسیا است. البته همین آسیاهای در مواردی تحت شرایط تر نیز به کار می‌روند. نمونه‌های مدار این نوع آسیاهای در شکل‌های ۷-۴ تا ۹-۴ ارایه شده است.


خردایش ثانویه معمولاً با استفاده از آسیاهای گلوله‌ای و در مسیر بسته با استفاده از پمپ و تجهیزات طبقه‌بندی تر انجام می‌شود. البته خردایش به صورت خشک (با شرط درصد رطوبت کمتر از ۱٪ وزنی) در آسیاهای ثانویه گلوله‌ای نیز امکان‌پذیر است، اما این شرایط در مورد کاربردهای خاصی چون تهیه خوراک برای آگلومراسیون یا فرآیندهای متالورژی و همچنین پودر دانه‌ریز کانی‌های صنعتی محدود می‌شود.

هزینه‌های سرمایه‌ای و عملیاتی مدار خردایش خشک (به جز در مواردی خاص) اغلب (تا ۳۰٪) بیشتر از هزینه‌های مدار خردایش تر در شرایط مشابه است. همچنین مصرف بار خردکننده (گلوله فولادی) و فرسایش آسترها آسیا نیز ۲۰ الی ۱۰ درصد بیشتر از شرایط تر (پالپ) است. علیرغم برخی مزایای فرآیند آسیا خشک، روش تر ترجیح داده می‌شود و امروزه بیشتر مدارهای خردایش خودشکن و نیمه‌خودشکن نیز در شرایط تر کار می‌کنند.

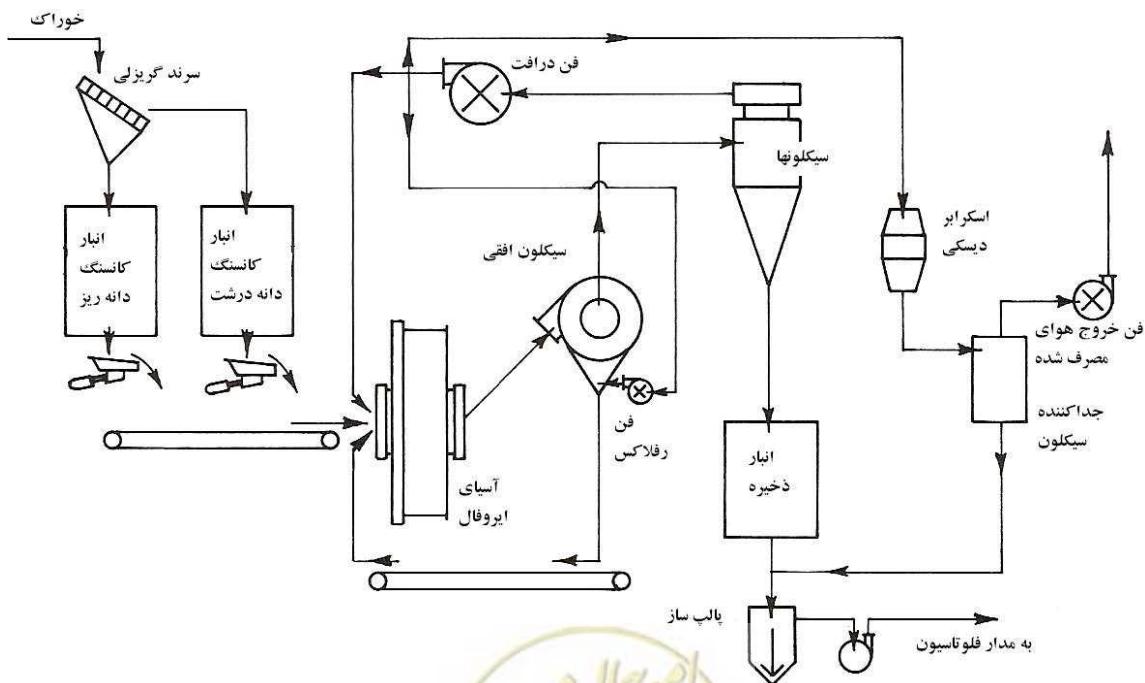


شکل ۴-۷- فلوشیت مدار آسیا ایروفال در مدار بسته

^۱ - Aerofall

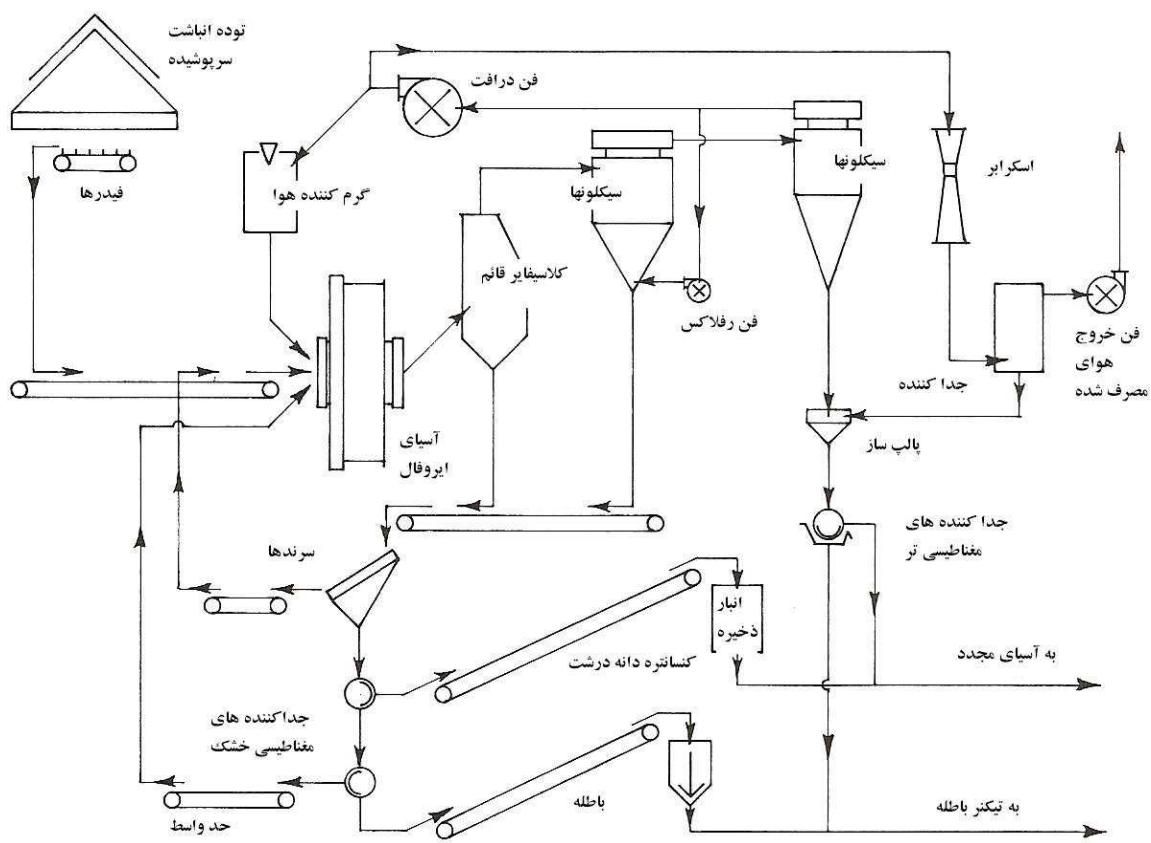


شکل ۴-۸- نمونه‌ای از مدار آسیای نیمه‌خودشکن در خردایش تر و در مقیاس پایلوت

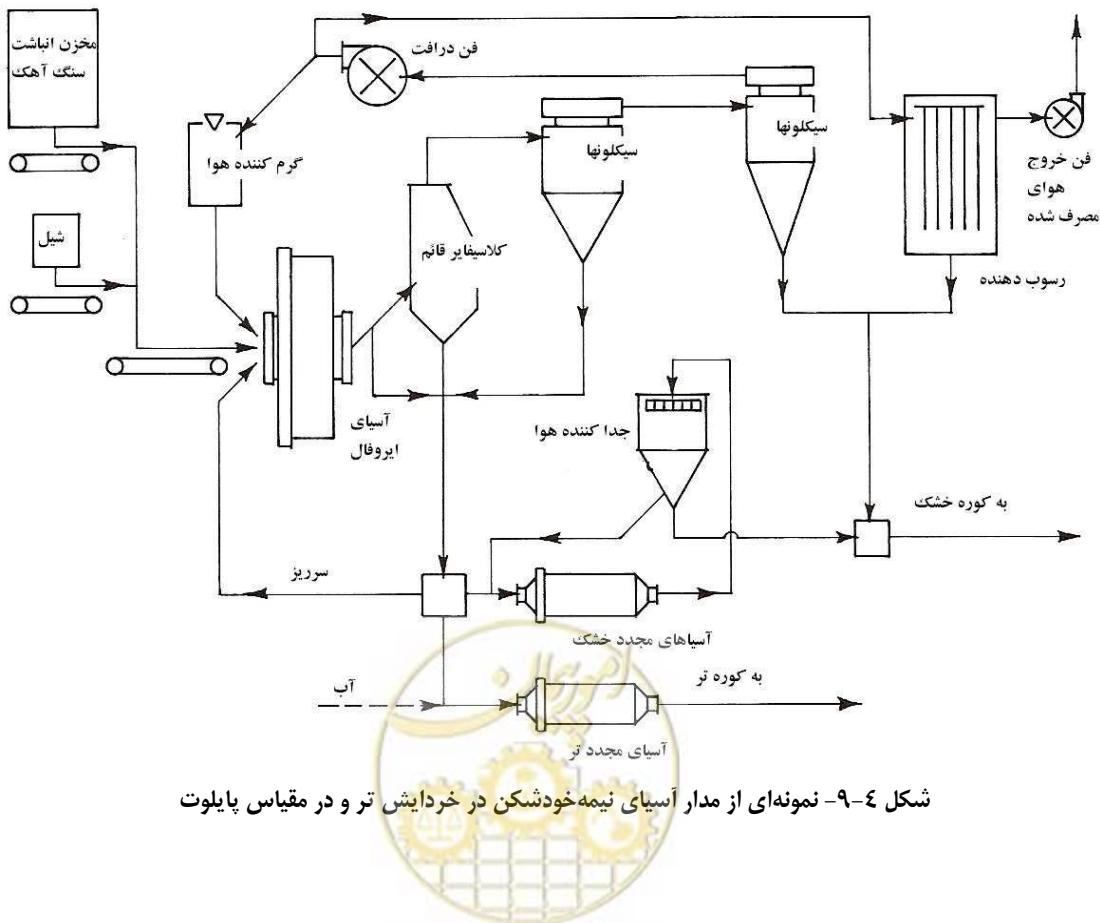


شکل ۴-۹- نمونه‌ای از مدار آسیای نیمه‌خودشکن در خردایش تر و در مقیاس پایلوت


سیستم خوراک‌دهی آسیا و تجهیزات مورد نیاز برای مدار خردایش خودشکن یا نیمه‌خودشکن تر مانند شرایط خشک است. محصول آسیا معمولاً به صورت پالپ همراه آب از دریچه تخلیه (که به صورت فیلترهای شبکه‌ای در لاینرهای آسیا قرار دارند) خارج می‌شود. محصول آسیا معمولاً به وسیله سرندهای ترومبل با یک یا دو بخش سرندی دانه‌بندی می‌شود. در شکل‌های ۱۰-۴ تا ۱۲-۴ چند نمونه واقعی از مدارهای خردایش تر توسط آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن ارایه شده است.

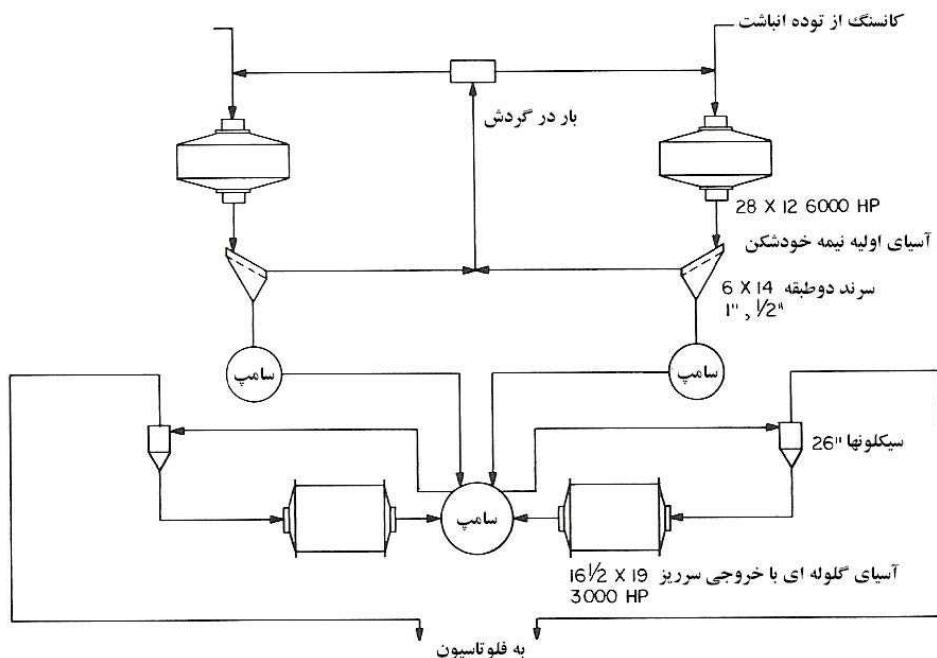

شکل ۴-۱۰- نمونه مدار آسیای نیمه‌خودشکن در شرایط تر و در دو خط موازی کانه‌آرایی

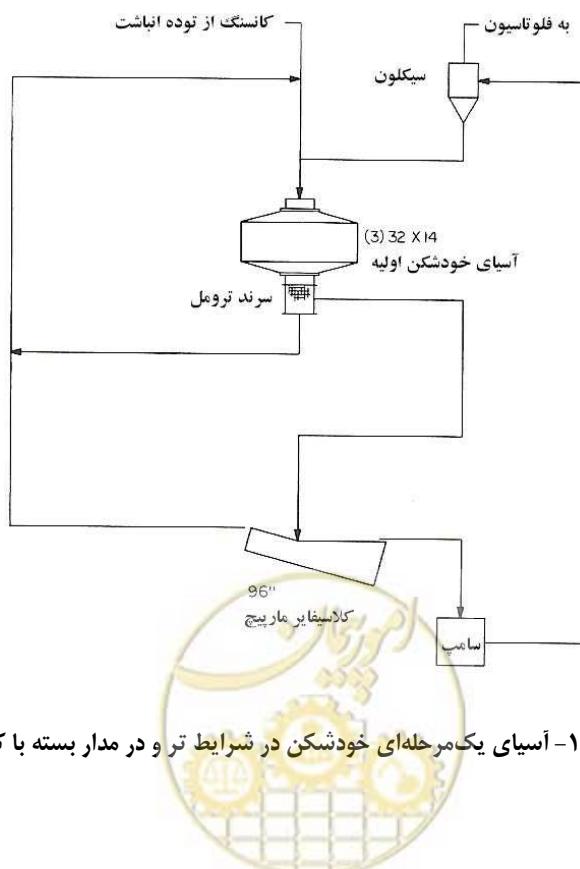

شکل ۴-۱۱- آسیای یک مرحله‌ای خودشکن در شرایط تر و در مدار بسته با کلاسیفایر

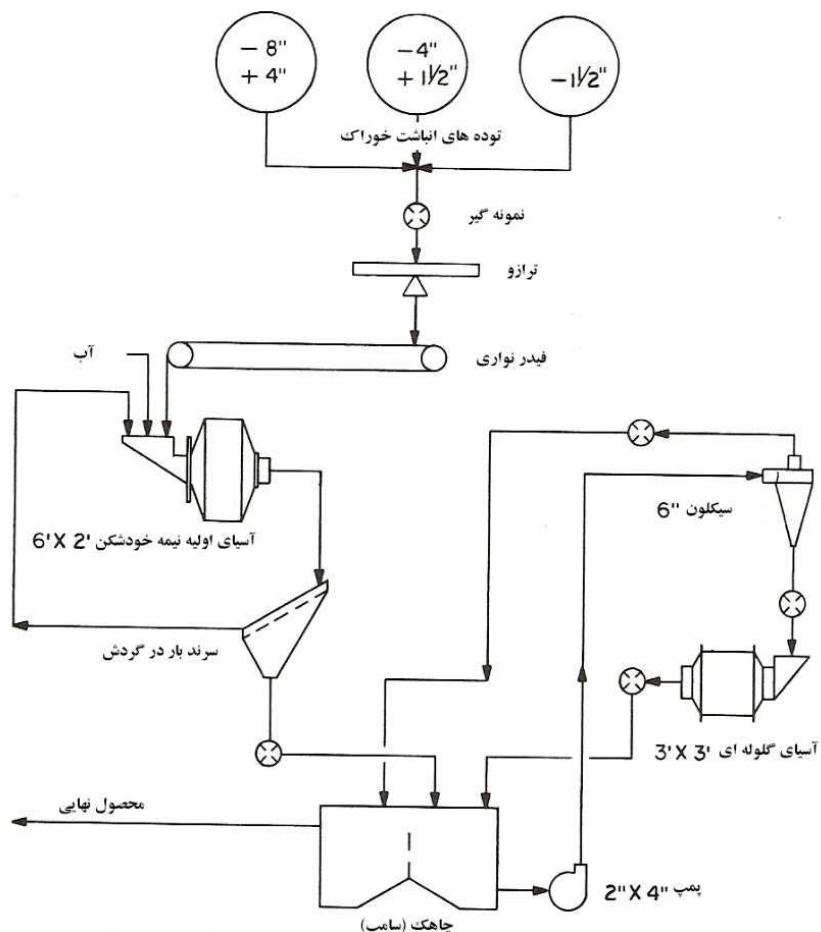

شکل ۴-۱۲- نمونه‌ای از مدار آسیای نیمه‌خودشکن در خردایش تر و در مقیاس پایلوت

به طور کلی مدارهای آسیای خودشکن و نیمه‌خودشکن را به شرح زیر طبقه‌بندی می‌کنند:

الف- مدار آسیای یک مرحله‌ای و چند مرحله‌ای

ب- مدار بسته و مدار باز

پ- مدار خشک و مدار تر

در جدول ۴-۲ تفاوت‌ها و ویژگی‌های مهم‌ترین مدارهای آسیای خودشکن و نیمه‌خودشکن از جنبه‌های یاد شده ارایه شده است.

فهرست کامل تمام حالات ممکن در انتخاب مدارهای این آسیاهای به شرح زیر است:

- آسیای خودشکن تک مرحله‌ای

- آسیای خودشکن + آسیای گلوله‌ای

- آسیای خودشکن + آسیای گلوله‌ای + سنگ‌شکن

- آسیای خودشکن + آسیای قلوه‌سنگی

- آسیای خودشکن + آسیای گلوله‌ای + سنگ‌شکن

- آسیای نیمه‌خودشکن تک مرحله‌ای



- آسیای نیمه‌خودشکن + آسیای گلوله‌ای
- آسیای نیمه‌خودشکن + آسیای گلوله‌ای + سنگ‌شکن
- خردایش اولیه + آسیای نیمه‌خودشکن + آسیای گلوله‌ای + سنگ‌شکن

جدول ۴-۲- انواع مدارهای آسیاها خودشکن و نیمه خودشکن

نوع مدار	تک مرحله‌ای - باز	تک مرحله‌ای - بسته	چند مرحله‌ای - باز و بسته	تر	خشک
شرح	ساده‌ترین مدار است که در آن معمولاً یک سرند ترومل متصل به آسیا و یا سرند لرزان به کار می‌رود.	آسیا در مدار بسته با یک کلایسپایر دانه‌ریز، سرند ارتعاشی، سرند DSM یا سیکلون کار می‌کند که معمولاً ظرفیت کمتری نسبت به همان آسیا در مدار باز با کانسنگ مشابه داشته و محصول دانه‌ریزتری تولید می‌شود.	محصول آسیای اولیه وارد آسیای ثانویه گلوله‌ای، قلوه‌سنگی یا میله‌ای می‌شود، آسیای ثانویه در مدار باز یا بسته و آسیای ثانویه در مدار بسته با کلایسپایر عمل می‌کند. مدار آسیای خودشکن و نیمه‌خودشکن به همراه آسیای گلوله‌ای متداول ترین مدارهای خردایش در کاربد آسیاها خودشکن و نیمه‌خودشکن است.	مدارهای آسیای خودشکن و نیمه‌خودشکن + آسیای گلوله‌ای + (افزون آب به خوراک) (جامد) کار می‌کنند.	مدار آسیای اولیه (عموماً آسیای ابروفال) به صورت ثانویه تماماً در شرایط تر (عوماً به صورت تر کار می‌کند. هزینه‌های عملیاتی در شرایط خشک به طور نسبی بالا است.
کاربرد	وقتی خردایش در یک مرحله محصول نهایی یا مناسب برای مرحله بعدی فرآوری را تامین می‌کند.	وقتی خردایش در یک مرحله ولی با کنترل ابعادی، محصول نهایی یا مناسب برای مرحله بعدی فرآوری را تامین می‌کند.	وقتی که خردایش خودشکن و نیمه‌خودشکن در یک مرحله محصولی با ابعاد مناسب برای مرحله بعدی فرآوری را تامین نکند مدار آسیای اولیه به ندرت باز است و در شرایط بسته بار در گردش دانه‌درشتی دریافت می‌کند.	روش متداول و معمول در کانه‌آرایی اغلب کانسنگ-ها است.	در موارد خاص مانند برخی کانه‌های صنعتی و یا تهییه خوراک فرآیندهای آگلومراسیون و متالورژی انجام می‌شود.
روند نمای					

۴-۴- محاسبات و ارزیابی آسیاها خودشکن و نیمه خودشکن

محاسبات مربوط به آسیاها خودشکن و نیمه خودشکن شامل محاسبات عوامل طراحی - عملیاتی آسیا به شرح زیر است:

الف- ظرفیت یا ابعاد آسیا


ب- توان آسیا

پ- سرعت دوران آسیا



در شکل ۱۳-۴ روند انجام مراحل مختلف تعیین مقدار عوامل عملیاتی آسیاهای ارایه شده است. در این شکل دو مرحله اول مربوط به تعیین مشخصات ماده معدنی (خوارک آسیا) است. در این بخش محاسبات مربوط به سایر مراحل (مراحل ۳ تا ۶ در شکل ۲-۴) که معمولاً در مرحله پیشاهنگ دنبال می‌شوند، ارایه شده است. توالی انجام مراحل در شکل ۲-۴ الزامی نیست و برخی مراحل به صورت رفت و برگشت (مانند مراحل ۳ و ۴) انجام می‌شود و برخی دیگر بسته به شرایط و نتایج آزمایش‌ها از بعضی مراحل صرف نظر می‌شود. (مانند مرحله ۶ به ۳ به طور مستقیم شکل ۱۳-۴).

جدول ۳-۴ نکات و معادلات مورد استفاده در محاسبه بار آسیا (شامل بار خردکننده) را ارایه می‌دهد.

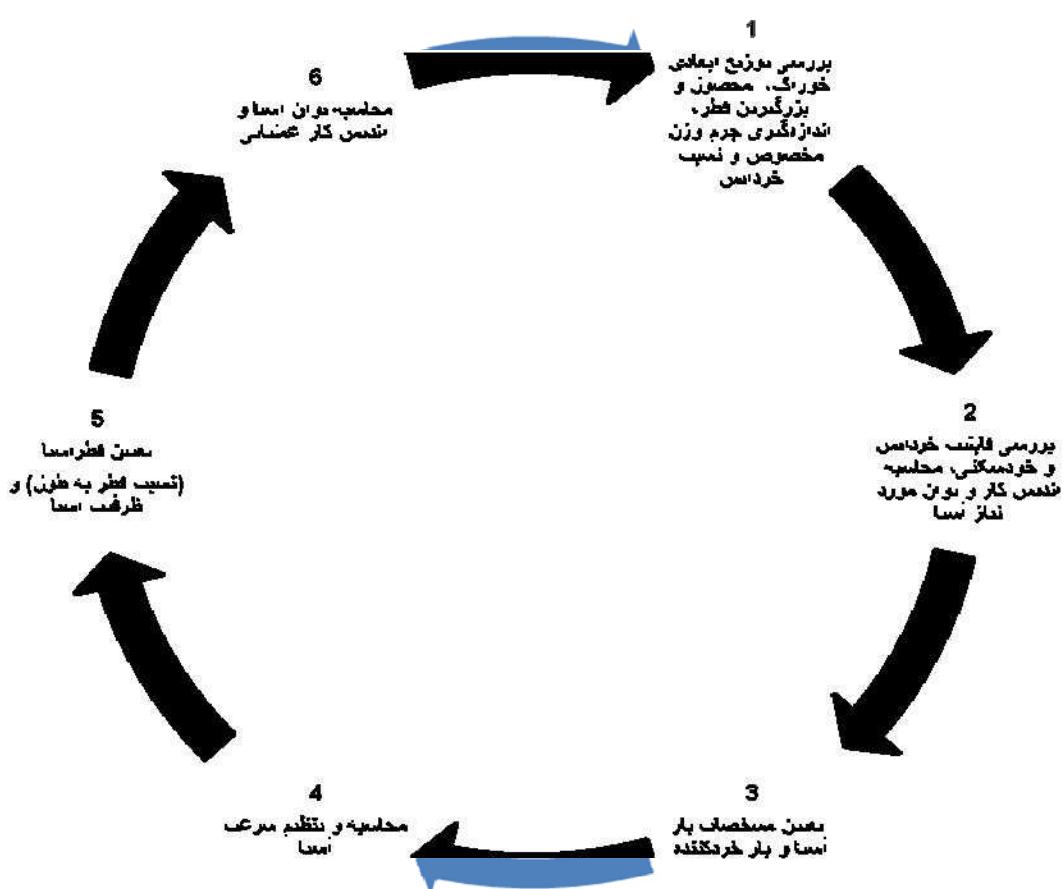

شکل ۱۳-۴ - روند انجام محاسبات تعیین عوامل عملیاتی آسیاهای



جدول ۴-۳- محاسبه بار آسیا و بار خردکننده

بهینه‌سازی و ارزیابی	کنترل	محاسبه درصد حجمی بار*	تعیین ابعاد بار خردکننده*	فرآیند
بررسی اثر بار خردکننده بر مکانیزم خردایش و همچنین فرسایش قطعات	برآورد نیازهای مربوط به تامین بارخودکننده کافی و مناسب حین عملیات	$V_p = 1.13 - 1.26(H/D)$	$B = \left(\frac{F}{K} \right)^{\frac{1}{2}} \left(\frac{Sg Wi}{100C_s \sqrt{D}} \right)^{\frac{1}{3}}$	محاسبات
استفاده از مدل‌ها و شبیه‌سازی	استفاده از تجربیات عملیاتی در مورد کانسنگ‌ها و کارخانه‌های مشابه و یا استفاده از نمودارها	استفاده از نمودار و جداول حاوی مقادیر توان آسیا، وزن بار یا درصد بار خردکننده یا روش‌های تجربی - عملیاتی	تعیین محدوده ابعادی و حدّاًکثر ابعاد بار خردکننده (گلوله فولادی آسیای نیمه‌خودشکن و کانسنگ یا قله‌سنگ برای آسیای خودشکن) بر اساس دانه‌بندی و حدّاًکثر ابعاد خوراک و قابلیت خردایش کانسنگ	توضیحات

*: قطر گلوله‌های فولادی (بار خردکننده)، F : اندازه‌ای که ۸۰٪ ذرات خوراک جدید از آن کوچکتر است، Wi : اندیس کار، Cs : کسری از سرعت بحرانی آسیا، Sg : وزن مخصوص کانسنگ، D : قطر درون آستر آسیا، K : ثابت تجربی **: فاصله از سقف آسیاهای H : فاصله از سقف آسیا تا سطح بار خردکننده، D : قطر درون آستر آسیا

رابطه توان، ابعاد و چگالی بار آسیا (با در نظر گرفتن اثرات سرعت، اصطکاک و دانه‌بندی) به شرح زیر است:

$$kW(\text{net}) = P_N \cdot \rho_c \cdot DK^{2.5} \cdot L \quad (1-4)$$

که در آن:

$kW(\text{net})$: توان موثر آسیا بر حسب کیلووات

ρ_c : چگالی بار آسیا بر حسب تن بر متر مکعب

P_N : عدد توان حاصل از اندازه‌گیری

L : طول موثر آسیا بر حسب متر

D : قطر موثر آسیا بر حسب متر

رابطه سرعت بحرانی با سرعت و قطر آسیا به شرح زیر است:

$$Cs = 0.0236 \times N \times \sqrt{D} \quad (2-4)$$

که در آن:

D : قطر آسیا بر حسب متر

Cs : سرعت بحرانی

N : سرعت دورانی آسیا بر حسب (rpm)

رابطه توان با سرعت آسیا و وزن بار به شرح زیر است:

$$kW = \frac{2\pi \cdot N \cdot W \cdot rc \cdot \sin\theta}{3403.5} \quad (3-4)$$



که در آن:

$= KW$ توان آسیا بر حسب کیلووات

N : سرعت دورانی آسیا بر حسب rpm

W : وزن بار درون آسیا بر حسب متر

r_c : فاصله شعاعی تا مرکز ثقل بار درون آسیا بر حسب متر

Q : زاویه r_c نسبت به قائم

رابطه انرژی ورودی آسیا (خرجی موتور) با دانه‌بندی و قابلیت خردایش ماده معدنی به شرح زیر است:

$$W = \frac{10Wi}{\sqrt{P}} - \frac{10Wi}{\sqrt{F}} \quad (3-4)$$

که در آن:

$= W$ انرژی ورودی به آسیا

P : ابعاد محصول

F : ابعاد خوراک

$= Wi$ اندیس کار



فصل ۵

کنترل داده‌ها و آزمایش‌ها





omoorepeyman.ir

۵-۱- آشنایی

در طراحی یا کنترل عملیات واحدهای کانه‌آرایی و فرآوری مواد معدنی، نیاز به داده‌ها و شناسایی عوامل موثر در آزمایش‌ها و تحقیقات است. کارشناس امر باید دسترسی سریع به فهرست عوامل تحت بررسی را داشته باشد، در این بخش با هدف تامین چنین اطلاعاتی، مجموعه داده‌ها و متغیرهای مورد استفاده و ضروری در مراحل مختلف طراحی و عملیات آسیاهای خودشکن و نیمه‌خودشکن در قالب فرم کنترلی (چک‌لیست) ارایه شده است.

۵-۲- اطلاعات زمین‌شناسی

- الف- مشخص کردن انواع کانی‌ها
- ب- فراوانی نسبی کانی‌ها و نحوه توزیع آن‌ها
- پ- تعداد زون‌های قابل تشخیص کانی‌سازی و ویژگی‌های اصلی هر کدام

۵-۳- اطلاعات کانی‌شناسی و تجزیه شیمیایی

- خواص ظاهری، بافت و ساخت کانی‌ها
- مشخصات میکروسکوپی نوری
- درجه آزادی و نحوه درگیری با باطله
- تجزیه کامل شیمیایی
- نتایج مطالعات میکروپریوب و میکروسکوپ الکترونی
- اهمیت در کانه‌آرایی
- نام کانی‌ها
- انواع تبلور و ادخال‌ها
- محدوده ابعادی کانی‌ها
- شناسایی ترکیب‌ها و عناصر خاص از نظر میکروسکوپ الکترونی

۵-۴- مشخصات فیزیکی کانسنگ

- میزان فشردگی یا بلوکی بودن
- درصد اولیه مواد دانه ریز (مواد رسی)
- جرم مخصوص کانی (های) با ارزش و باطله
- سختی (مقیاس موس)
- شکنندگی یا تردی
- جرم مخصوص کانسنگ

۵-۵- آزمایش‌های قابلیت خردایش و خودشکنی کانسنگ**۵-۵-۱- مطالعات آزمایشگاهی و مقیاس پایه**

- الف- مقدار نمونه مورد نیاز و نحوه تهیه و آماده‌سازی آن برای هر آزمایش
- ب- دانه‌بندی نمونه (خوراک) و درصد فراکسیون دانه‌درشت (بارخردکننده در شرایط خودشکنی)

پ- مشخصات عملیاتی هر آزمایش شامل:

- سرعت آسیا
 - ابعاد آسیا
 - (نسبت) بار خردکننده
 - نمونه مورد نیاز در هر آزمون
 - انرژی مصرفی آسیا (KWh/t)
 - دانه‌بندی محصول
 - اندیس کار باند (در صورت محاسبه)
- ت- گزارش نتایج:

- منحنی‌های ارتباط متغیرها
- اندیس‌های سایش و کار
- مقاومت فشاری و سایر خواص مکانیک سنگی (در صورت انجام)
- ارزیابی کیفی از مقاومت کانسنگ و قابلیت خودشکنی آن
- ارایه مقادیر پارامترهای مختلف عملیاتی و نتایج (نمودارها و جداول)
- فرضیات و نتایج هرگونه مطالعات با استفاده از مدل‌های خردایش و شکست تکذره
- ارایه گزارش مطالعات پایه به همراه فلوشیت اولیه مدار خردایش

۵-۵-۲- مطالعات واحد پیشاہنگ

الف- مقدار نمونه و نحوه تهیه آن

ب- دانه‌بندی خوارک و حداکثر ابعاد

پ- عوامل عملیاتی:

- مقدار و ابعاد بار خردکننده

- تناز خوارک خشک و نحوه خوارکدهی

- ابعاد آسیا و نسبت قطر به طول

- درصد حجمی بار آسیا (نسبت پرشدگی)

- سرعت آسیا

- توان خالص

- اندیس کار عملیاتی

- مشخصات پالپ (دبی، چگالی، درصد جامد)

- مشخصات هندسی آستر، بالابر پوسته و بخش خروجی آسیا



- نوع و کارایی سرند متصل به آسیا
- درصد بار در گردش و دانه‌بندی آن
- مشخصات فنی و عملیاتی هر نوع وسیله طبقه‌بندی در مدار آسیا (مانند سیکلون)
- مشخصات فنی و عملیاتی آسیای مرحله ثانویه (در صورت استفاده)

۵-۳- گزارش نتایج و تحلیل‌ها:

- منحنی‌ها و جداول مربوط به تجزیه ابعادی و موازنی جرم در مدار
- ارزیابی‌های مشاهده‌ای و کیفی از شرایط خردایش و محصول آسیا و همچنین کارایی تجهیزات
- مقادیر بهینه پارامترهای عملیاتی آسیا شامل توان، سرعت، بار خردکننده و نظایر آن‌ها
- مقادیر بهینه پارامترهای مربوط به تجهیزات طبقه‌بندی و خردایش ثانویه
- مقادیر بهینه ابعاد آسیا و سایر تجهیزات در مدار خردایش
- نحوه چیدمان تجهیزات با ارایه روند نمای پایلوت
- معرفی و ارایه نتایج هرگونه مطالعات مدل‌سازی و شبیه‌سازی (در صورت انجام)
- ارایه نتایج هر گونه مطالعات جنبی مانند متالورژی آلیاژها یا مکانیک سنگ
- ارایه راهکارهای مناسب برای تهییه خوراک کافی از منابع کانسنگ و نحوه آماده‌سازی آن
- پیشنهادهای ممکن درباره پارامترهای فنی و طراحی ساختمان آسیا و نیروی محرک آن
- معرفی شرایط و تمہیدات ایمنی و بهداشت (مانند شرایط ویژه در مدار خردایش خشک یا کنترل آلاینده‌ها)
- گزارش مرحله واحد پیشاهنگ





omoorepeyman.ir

خواننده گرامی

امور نظام فنی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، با گذشت بیش از سی سال فعالیت تحقیقاتی و مطالعاتی خود، افرون بر پانصد عنوان نشریه تخصصی- فنی، در قالب آیین‌نامه، ضابطه، معیار، دستورالعمل، مشخصات فنی عمومی و مقاله، به صورت تالیف و ترجمه، تهییه و ابلاغ کرده است. نشریه حاضر در راستای موارد یاد شده تهییه شده، تا در راه نیل به توسعه و گسترش علوم در کشور و بهبود فعالیت‌های عمرانی به کار بrede شود. فهرست نشریات منتشر شده در پایگاه اطلاع‌رسانی [nezamfanni.ir](http://ne zamfanni.ir) قابل دستیابی می‌باشد.

امور نظام فنی



Islamic Republic of Iran
Vice Presidency for Strategic Planning and Supervision

Technical Criteria for Selection of Autogenous and Semi- Autogenous Mills

No.580

Office of Deputy for Strategic Supervision Ministry of Industry, Mine and Trade

Department of Technical Affairs

Deputy office of Mining Affairs and Mineral
Industries

ne zamfanni.ir

<http://www.mim.gov.ir>



omoorepeyman.ir

این نشریه:

با هدف ارایه اطلاعات مورد نیاز برای انتخاب آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن تهیه شده است. در این مطالعات به بررسی مشخصات نمونه و بار خردکننده، ضوابط و معیارهای طراحی، معایب و مزایای این نوع آسیاهای، انواع مدارها و سایر عوامل موثر بر انتخاب نوع آسیا پرداخته شده است.

